

**Bedienungsanleitung  
Elektronische Tastarm-Messuhr**

**User Manual  
electronic quicktest**

**Manuel d'Utilisateur  
test électronique rapide**

**Manuale d'uso  
quicktest elettronico**

**Manual de usuario quicktest  
electrónico y estación**

**Manual de instruções  
do teste rápido eletrônico**

**Handleiding  
elektronische quicktest**

**Návod k obsluze elektronického  
úchylkoměru s měřicími rameny**

**Användarhandbok för  
elektronisk quicktest**

**Instrukcja obsługi testera  
elektronicznego quicktest**

**Kullanıcı Kılavuzu  
elektronik hızlı testi**

**Руководство пользователя  
по быстрой электронной проверке**



Diese Bedienungsanleitung ist gültig für folgende Produkte / Code-No 209 :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

This manual refers to the following products / Code-No :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Ce manuel fait référence aux produits suivants / N° de réf. :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Questo manuale si riferisce ai seguenti prodotti / Codice :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Este manual se refiere a los siguientes productos / Ref. nº. :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Este manual refere-se aos seguintes produtos / Código Ref. :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Deze handleiding verwijst naar de volgende producten / Code-nr. :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Tento návod je určen pro následující výrobky / Kódové číslo :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Denna bruksanvisning avser följande produkter / Kod-nr :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Instrukcja przeznaczona jest do produktów / Nr kat. :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Bu kılavuz aşağıdaki ürünlere karşılık gelir / Kod-No :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

Данное руководство относится к следующим продуктам / Арт. № :

-930, -931, -932, -933, -934, -935, -936, -937, -938, -939, -940, -941, -942, -943,  
-944, -945, -946, -947, -948, -949, -950, -951, -952, -953, -954, -955, -956, -957, -958

**WICHTIG!  
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!  
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!**

**IMPORTANT!  
READ CAREFULLY BEFORE USING!  
KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE!**

**IMPORTANT  
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION  
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE**

**IMPORTANTE!  
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO!  
CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE!**

**IMPORTANTE  
¡LEA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR!  
¡CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS!**

**IMPORTANTE!  
LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR!  
GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA!**

**BELANGRIJK!  
LEES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT!  
BEWAAR DEZE HANDLEIDING TER NASLAG!**

**DŮLEŽITÉ!  
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!  
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**

**VIKTIGT!  
LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING!  
BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA REFERENS!**

**WAŻNE!  
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM  
ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA**

**ÖNEMLİ!  
KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN!  
GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN!**

**ВНИМАНИЕ!  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!  
СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ!**

Hinweis / Note / Remarque / Nota / Nota / Nota / Let op / Poznámka / Obs / Uwaga / Not /  
Примечание

Hinweis



Ihr Messgerät ist aus Präzisionsteilen hergestellt und sorgfältig kalibriert. Versuchen Sie deshalb nie, das Gerät zu zerlegen, oder irgendwelche Verstellungen innerhalb des Gerätes vorzunehmen. Vor jeder Messreihe ist das Gerät durch eine Vergleichsmessung mit einem Einstellring/Endmas zu überprüfen!

Note



This measuring gage is manufactured with high precision parts and carefully adjusted. Therefore never try to disassemble or change any of the interior parts of this gage. Prior to each series of measurements, the gage is to be tested through a comparison measurement with an adjustment ring/gage block!

Remarque



Cette jauge de mesure est fabriquée avec des pièces de haute précision et soigneusement calibrée. N'essayez donc jamais de démonter ou de changer l'une des parties intérieures de cette jauge. Avant chaque série de mesures, la jauge doit être testée par une mesure de comparaison avec une bague de réglage ou un bloc étalon!

Nota



Questo strumento di misurazione è realizzato con componenti ad alta precisione ed è stato accuratamente regolato. Pertanto, non tentare mai di smontare o modificare alcun componente interno di questo strumento di misurazione. Prima di ciascuna serie di misurazioni, il misuratore deve essere collaudato eseguendo una misura di comparazione per mezzo di un anello di regolazione/blocco di calibro.

Nota



Este instrumento de medición ha sido fabricado con piezas de alta precisión y ajustado cuidadosamente. Por lo tanto, no intente desmontar ni cambiar ninguna de las piezas interiores de este instrumento. Antes de cada serie de mediciones, se debe probar el calibrador por medio de medición comparativa con un bloque patrón de ajuste.

Nota



Este aparelho de medição é fabricado com peças de alta precisão e cuidadosamente ajustado. Portanto, nunca tente desmontar ou alterar nenhuma das peças internas deste medidor. Antes de cada série de medições, o medidor deve ser testado através de uma medição de comparação com um anel de ajuste / bloco de medidores!

Let op



Dit meetinstrument is vervaardigd met precisieonderdelen en is zorgvuldig afgesteld. Probeer daarom nooit de binnenste delen van deze meter te demonteren of te vervangen. Voor elke meetreeks moet de meter worden gecontroleerd door een testmeting uit te voeren op een afstelling/eindmaat.

Poznámka



Tento měřicí přístroj byl vyroben s použitím vysoce přesných součástí a pečlivě nastaven. Proto se nikdy nepokoušejte rozebrat ani měnit žádné vnitřní části tohoto měřidla. Před každou sérií měření je nutné měřidlo otestovat srovnávacím měřením pomocí seřizovacího kolečka/koncové měřky!

Obs



Denna mätare är tillverkad med högprecisionsdelar och är noggrant justerad. Försök därför aldrig att demontera eller byta någon av de invändiga delarna av denna mätare. Innan varje omgång av mätningar så bör mätaren testas med en jämförelsemätning med hjälp av en justeringsring/justeringspassbit!

Uwaga



Przyrząd pomiarowy zawiera części precyzyjne i jest dokładnie wyregulowany. Nie należy demontować ani modyfikować wewnętrznych części przyrządu. Przed każdą serią pomiarów przyrząd należy poddać testowi pomiaru porównawczego z wykorzystaniem pierścienia regulacyjnego/platek wzorcowych!

Not



Bu ölçüm aleti, yüksek hassasiyetli parçalar ile üretilmiştir ve dikkatlice ayarlanmıştır. Bu nedenle aletin iç parçalarını hiçbir zaman sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Her bir ölçüm dizisi öncesinde alet, ayar halkası/mastar bloğu kullanılarak karşılaştırmalı ölçüm metodu ile test edilmektedir!

Примечани



Данное измерительное устройство изготовлено из высокоточных деталей и тщательно отрегулировано. Поэтому никогда не пытайтесь разобрать или изменить какие-либо внутренние части этого устройства. Перед каждой серией измерений устройство необходимо проверять с помощью сравнительных измерений с регулировочным кольцом/измерительным блоком!

Lieferumfang / Scope of Delivery / Contenu de la livraison / Contenuto della confezione / Alcance de suministro / Âmbito da entrega / Leveringsomvang / Rozsah dodávky / Leveransens omfattning / Zakres dostawy / Teslimat Kapsamı / Комплект поставки	6
Batteriewechsel / Changing the Battery / Changer la batterie / Sostituzione della batteria / Cambiar la batería / Trocar as pilhas / De batterij vervangen / Výměna baterie / Byte av batteri / Wymiana baterii / Pili Değiştirme / Замена батареек	7
Deutsch	9
English	12
Français	15
Italiano	18
Español	21
Português	24
Nederlands	27
Czeski	30
Svenska	33
Polski	36
Türk	39
Русский	42
Grafische Darstellung / Graphic Representation / Représentation graphique / Rappresentazione grafica / Representación gráfica / Representação Gráfica / Grafische weergave / Grafické znázornění / Grafisk återgivning / Graficzne przedstawienie / Grafiksel Gösterim / Графическое представление	45
Zubehör / Accessories / Accessoires / Accessori / Accesorios / Acessórios / Accessoires / Příslušenství / Tillbehör / Akcesoria / Aksesuarlar / Дополнительные	49
Technical Data	54
Service Network	58

Lieferumfang / Scope of supply / Contenu de la livraison / Contenuto della confezione / Alcance de suministro / Âmbito da entrega / Leveringsomvang / Rozsah dodávky / Leveransens omfattning / Zakres dostawy / Teslimat Kapsamı / Комплект поставки

<b>D</b>	<b>Lieferumfang</b>			<b>Teile-Nr.</b>
	1	Messgerät	4	Schraubendreher
	2	Bedienungsanleitung	5	Batterien AAA (2 Stk.)
	3	Prüfzertifikat	-	011511-1
<b>GR</b>	<b>Scope of supply</b>			<b>Part No.</b>
	1	Gauge	4	Screwdriver
	2	Manual	5	AAA batteries (2 ea.)
	3	Test certificate	-	011511-1
<b>F</b>	<b>Contenu de la livraison</b>			<b>N° de pièce</b>
	1	Jauge	4	Tournevis
	2	Manuel	5	Piles AAA (2 ch.)
	3	Certificat de test	-	011511-1
<b>I</b>	<b>Contenuto della confezione</b>			<b>Codice articolo</b>
	1	Misuratore	4	Cacciavite
	2	Manuale	5	Batterie AAA (2 x)
	3	Certificato di prova	-	011511-1
<b>F</b>	<b>Alcance de suministro</b>			<b>Parte N.º</b>
	1	Calibrador	4	Destornillador
	2	Manual	5	Pilas AAA (2 unidades)
	3	Certificado de prueba	-	011511-1
<b>D</b>	<b>Âmbito da entrega</b>			<b>Peça N.º</b>
	1	Instrumento de medição	4	Chave de fendas
	2	Manual	5	Pilhas AAA (2 unidades)
	3	Certificado do teste	-	011511-1
<b>NI</b>	<b>Leveringsomvang</b>			<b>Onderdeelnr.</b>
	1	Meter	4	Schroevendraaier
	2	Handleiding	5	AAA-batterijen (2 stuks)
	3	Testcertificaat	-	011511-1
<b>ČZ</b>	<b>Rozsah dodávky</b>			<b>Číslo dílu</b>
	1	Měřidlo	4	Šroubovák
	2	Příručka	5	Baterie AAA (po 2)
	3	Osvědčení o provedené zkoušce	-	011511-1
<b>C</b>	<b>Leveransens omfattning</b>			<b>Artikelnummer</b>
	1	Mätare	4	Skruvmejsel
	2	Handbok	5	AAA-batterier (2 var)
	3	Testintyg	-	011511-1

DI	Zakres dostawy			Element nr
	1	Wskaźnik	4	Śrubokręt
	2	Instrukcja	5	Baterie AAA (2 szt.)
	3	Świadectwo badań	-	011511-1


  

TR	Teslimat Kapsamı			Parça No.
	1	Ölçüm Cihazı	4	Tornavida
	2	Kullanım Kılavuzu	5	AAA pil (2 adet)
	3	Test sertifikası	-	011511-1

RUS	Комплект поставки			Деталь №
	1	Измерительный прибор	4	Отвертка
	2	Руководство	5	Батарейки AAA (2 шт.)
	3	Свидетельство о проведении испытаний	-	011511-1

Batteriewechsel / Changing the Battery / Changer la batterie / Sostituzione della batteria / Cambiar la bateria / Trocar as pilhas / De batterij vervangen / Výměna baterie / Byte av batteri / Wymiana baterii / Pili Değiştirme / Замена батареек

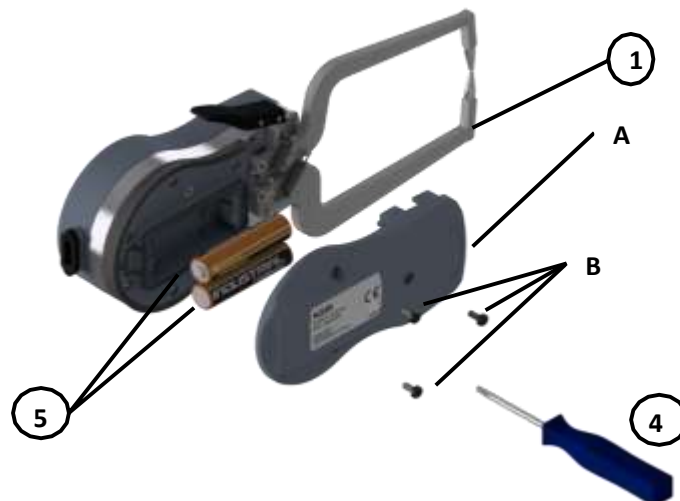

**D** Öffnen Sie den Batteriedeckel (A) durch Herausdrehen der drei Schrauben (B) mit Hilfe des mitgelieferten Schraubendrehers (4) und wechseln Sie die Batterien (5/2x AAA). Schrauben Sie den Batteriedeckel (A) mit den drei Schrauben (B) wieder am Gerät (1) fest.

**!** Batteriedeckel (A) sorgfältig verschließen und dabei auf Sauberkeit/Dichtigkeit achten!

**GB** To open the battery cover (A) loosen the three screws (B) by using the screwdriver (4) provided and change the batteries (5/2x AAA). Close the battery cover (A) and tighten the screws (B).

**!** Close battery cover (A) carefully and pay attention to cleanness and tightness!

**F** Ouvrez le couvercle des piles (A) en dévissant les trois vis (B) avec le tournevis fourni (4) et changez les piles (5/2x AAA). Revissez le couvercle des piles (A) sur l'appareil (1) à l'aide des trois vis (B). □

**!** Fermez soigneusement le couvercle des piles (A) en veillant à la propreté/étanchéité ! □



**I** Aprire il coperchio della batteria (A) svitando le tre viti (B) con il cacciavite in dotazione (4) e sostituire le batterie (5/2x AAA). Riavvitare il coperchio della batteria (A) sul dispositivo (1) usando le tre viti (B).



**Chiudere accuratamente il coperchio della batteria (A) per garantire pulizia e tenuta.**

**E** Abra la tapa del compartimento de pilas (A) desenroscando los tres tornillos (B) con el destornillador suministrado (4) y cambie las pilas (5/2x AAA). Atornille la tapa del compartimento de pilas (A) nuevamente en el dispositivo (1) usando los tres tornillos (B).



**Cierre con cuidado la tapa del compartimento de pilas (A) asegurándose de que esté limpia y bien sellada**

**P** Abra a tampa da bateria (A) desparafusando os três parafusos (B) com a chave de fendas fornecida (4) e troque as pilhas (5 / 2x AAA). Enrosque novamente a tampa da bateria (A) no dispositivo (1) usando os três parafusos (B).



**Feche cuidadosamente a tampa da bateria (A), garantindo limpeza / impermeabilidade!**

**NL** Open de batterijdeksel (A) door de drie schroeven (B) met de meegeleverde schroevendraaier (4) los te draaien en vervang de batterijen (5/2x AAA). Schroef de batterijdeksel (A) met behulp van de drie schroeven (B) terug op het apparaat (1).



**Sluit de batterijklep (A) zorgvuldig voor netheid/dichtheid!**

**CZ** Odšroubováním tří šroubů (B) pomocí dodaného šroubováku (4) otevřete kryt baterie (A) a baterie vyměňte (5/2x AAA). Pomocí tří šroubů (B) zašroubujte kryt baterie (A) zpět na zařízení (1).



**Opatrně uzavřete kryt baterie (A) tak, aby byl utěsněný a dovnitř nemohly dostat nečistoty!**

**S** Öppna batteriluckan (A) genom att skruva loss de tre skruvarna (B) med den medföljande skruvmejseln (4) och byt ut batterierna (5/2x AAA). Skruva fast batteriluckan igen (A) på enheten (1) med de tre skruvarna (B).



**Stäng batteriluckan försiktigt (A) och se till att det är rent/tätt!**

**PL** Otwórz pokrywę baterii (A), odkręcając trzy śruby (B) dostarczonym śrubokrętem (4) i wymień baterie (5/2x AAA). Przykręć pokrywę baterii (A) z powrotem do urządzenia (1) za pomocą trzech śrub (B). □



**Ostrożnie zamknij pokrywę baterii (A), tak, by pozostała czysta/szczelna!**

**TR** Üç adet vidayı (B) ürünle birlikte verilen tornavidayla (4) sökerek pil kapağını (A) açın ve pilleri (5/2x AAA) değiştirin. Pil kapağını (A) üç vidayı (B) kullanarak cihaza (1) geri vidalayın. □









**Temizlik/sızdırmazlık sağlamak için pil kapağını (A) dikkatlice kapatın!**

**RUS** Откройте крышку батарейного отсека (A), открутив три винта (B) с помощью прилагаемой отвертки (4), и замените батарейки (5/2x AAA). Привинтите крышку батарейного отсека (A) обратно к устройству (1) с помощью трех винтов (B). □



**Аккуратно закройте крышку батарейного отсека (A), обеспечив его чистоту и герметичность!**

## Sicherheitshinweise und Konformitätserklärung

 	<p>Legen sie nur empfohlene Batterietypen ein (siehe Lieferumfang)! Andere Batterietypen können zu Gesundheits- und Personenschäden führen. Die mitgelieferten Batterien sind <b>nicht</b> wiederaufladbar!</p> <p>Setzen Sie die Batterien richtig gepolt ein und verwenden Sie diese gemäß dieser Bedienungsanleitung.</p>
	<p>Geben Sie ihr Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.</p>
	<p>Entsorgen Sie Batterien und Gerät den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend. Werfen Sie die Batterie <b>nicht</b> ins Feuer.</p>
<p>Hinweis</p> 	<p>Verwenden Sie <b>keine</b> Elektrosigniereinrichtungen.</p>
	<p>Dieses Messgerät entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU vom 26.02.2014 und der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU vom 26.02.2014</p> <p>Dieses Messgerät ist RoHS konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU vom 08.06.2011.</p>
	<p>Dieses Messgerät ist PFOS konform gemäß der Richtlinie 2006/122/EG 12.12.2006.</p>
	<p>Dieses Gerät ist REACH konform gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006</p>
	<p>Dieses Gerät ist WEEE konform gemäß der Richtlinie 2012/19/EU vom 04.07.2012</p>

Siehe Seite 45 für eine grafische Darstellung der Funktionen

- 1 **Ausgangszustand** Der Ausgangszustand ist Voraussetzung für die Funktion aller beschriebenen Programme und Einstellmöglichkeiten.
- 2 **Absolut- und Relativmodus** Umschalten von "Absolut-Modus" in den "Relativ-Modus"
- 3 **Messprogramme** Wechsel der Messprogramme (MIN/MAX/HOLD)
- 4 **Toleranz-Programm (TOL)** Aktivierung und Deaktivierung der Toleranzfunktion
  - 4.1 Aufruf der Toleranzbereich-Auswahl
  - 4.2 Auswahl und Bestätigung des Toleranzbereichs
  - 4.3 Deaktivierung der Toleranzfunktion
- 5 **Tastensperre** Deaktivierung der Tastensperre. (**Tastensperre reaktiviert sich nach 20 Sekunden!**)
- 6 **Data Logger (D-LOG) Benutzung** Abspeichern gemessener Werte im internen Speicher des Geräts
- 7 **Back-Taste** Sprung um einen Schritt zurück
- 8 **Setup-Menü**
  - 8.1 Aufruf des Setup-Menüs
  - 8.2 Wechsel zwischen den Menüpunkten und Auswahl
- 9 **Nullpunkt-Korrektur (OFFSET)** Einstellen des Offset-Wertes
- 10 **Toleranz-Programm (TOL)** Einstellen der Toleranzgrenzen
  - 10.1 Toleranzbereich wählen
  - 10.2 Untere Toleranzgrenze einstellen (TOL LO)
  - 10.3 Oberen Toleranzgrenze einstellen (TOL UP)
- 11 **Umschaltung MM/INCH (UNIT)** Auswahl der Maßeinheit
- 12 **Wahl des Skalenteilungswertes (SCALE)** Auswahl der Skalenauflösung
- 13 **Auto-Power-OFF (A-OFF)** Auswahl der Zeit, nach welcher das Gerät in den Standby-Zustand wechselt







Setup-Menü

<b>Setup-Menü</b>	<b>14</b>	<b>Data Logger (D-LOG)</b>
	<b>14.1</b>	<b>ON</b> Aktivierung des Data Logger
	<b>14.2</b>	<b>PRINT</b> Ausdruck der gespeicherten Messwerte
	<b>14.3</b>	<b>D-OUT</b> Übertragung der Messwerte an die angeschlossene Peripherie
	<b>14.4</b>	<b>RESET</b> Zurücksetzen des D-LOG Speichers
	<b>14.5</b>	<b>OFF</b> Deaktivierung des Data Logger
	<b>15</b>	<b>Werkseinstellungen (RESET)</b> Das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	<b>16</b>	<b>Vibration (VIBRAT)</b> Aktivierung und Deaktivierung des haptischen Feedbacks

## Fehlermeldungen

ERR06	Toleranzgrenze außerhalb des zulässigen Bereichs
ERR07	OFFSET außerhalb des zulässigen Bereichs. <b>Zur Behebung dieses Fehlers (ERR 07) muss das Gerät an das Servicecenter geschickt werden.</b>
ERR08	Referenzpunkt im „Relativ – Modus“ außerhalb des Anzeigebereichs
ERR09	Keine Kommunikation mit dem PC oder Peripherie
ERR10	Kommunikationsabbruch während der Datenübertragung
ERR11	Bluetooth-Verbindungsinformationen sind verloren gegangen, entfernen Sie das Messgerät von allen gekoppelten Geräten und starten das Pairing erneut!
ERR12	Bluetooth-Verbindung konnte nach 30 sec. nicht hergestellt werden, starten Sie das Pairing erneut!
ERR13	Taste(n) blockiert oder Tastatur defekt! Bitte sicherstellen, dass die Tastatur nicht bedient wird. Bleibt der Fehler bestehen, bitte das Servicecenter kontaktieren.

## Safety Instructions and Declaration of Conformity

  	<p>Only insert recommended battery types (see scope of delivery)! Other battery types can pose a health hazard and cause personal injuries. The batteries supplied are <b>not</b> rechargeable!</p> <p>Insert the batteries with correct polarity and use them according to this manual.</p>
	<p>Only hand your device to third parties together with the manual.</p>
	<p>Dispose of batteries and device according to applicable laws. Do <b>not</b> throw the battery into fire.</p>
<p>Note</p> 	<p>Do <b>not</b> use any electrical marking equipment.</p>
	<p>This gauge complies with the Low Voltage Directive (2014/35/EU) from 26/02/2014 and the Directive on Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU) from 26/02/2014</p> <p>This gauge is RoHS-compliant according to Directive 2011/65/EU from 08/06/2011.</p>
	<p>This gauge is PFOS-compliant according to Directive 2006/122/EC from 12/12/2006.</p>
	<p>This device is REACH-compliant according to Regulation (EC) No. 1907/2006 from 18/12/2006</p>
	<p>This device is WEEE-compliant according to Directive 2012/19/EU from 04/07/2012.</p>

see page 45 for a graphical representation of the functions

- 1 **Initial State** The initial state is a prerequisite for the functioning of all the programs and setting options described.
- 2 **Absolute and Relative Mode** Switching from "Absolute Mode" to "Relative Mode"
- 3 **Measuring Programs** Switching measuring programs (MIN/MAX/HOLD)
- 4 **Tolerance Program (TOL)** Activation and deactivation of the tolerance function
  - 4.1 Accessing the tolerance range selection
  - 4.2 Selection and confirmation of the tolerance range
  - 4.3 Deactivation of the tolerance function
- 5 **Key Lock** Deactivation of the key lock. **(Key lock reactivates after 20 seconds!)**
- 6 **Data Logger (D-LOG) Use** Storage of measured values in the internal memory of the device
- 7 **Back Button** One-step jump back
- 8 **Setup Menu**
  - 8.1 Accessing the setup menu
  - 8.2 Switch between menu items and selection
- 9 **Zero Point Correction (OFFSET)** Setting the offset value
- 10 **Tolerance Program (TOL)** Setting the tolerance limits
  - 10.1 Selecting the tolerance range
  - 10.2 Setting the lower tolerance limit (TOL LO)
  - 10.3 Setting the upper tolerance limit (TOL UP)
- 11 **Switching MM/INCH (UNIT)** Selection of the unit of measurement
- 12 **Choice of Scale Division Value (SCALE)** Selection of the scale resolution
- 13 **Auto-Power-OFF (A-OFF)** Selection of the time after which the device switches to standby







Setup Menu

<b>Setup Menu</b>	<b>14</b>	<b>Data Logger (D-LOG)</b>
		<b>14.1 ON</b> Activating the data logger
		<b>14.2 PRINT</b> Printout of the saved measurement values
		<b>14.3</b>
		<b>D-OUT</b> Transferring the measurement values to connected peripherals
		<b>14.4 RESET</b> Resetting the D-LOG memory
		<b>14.5 OFF</b> Deactivating the data logger
	<b>15</b>	<b>Factory Settings (RESET)</b> Reset the device to factory settings
	<b>16</b>	<b>Vibration (VIBRAT)</b> Activation and deactivation of tactile feedback

## Error Messages

ERR06	Tolerance limit outside the permissible range
ERR07	OFFSET outside the permissible range. <b>The device must be sent to the service centre to correct this error (ERR 07).</b>
ERR08	Reference point in "Relative Mode" outside the display range
ERR09	No communication with the PC or peripherals
ERR10	Communication breakdown during data transfer
ERR11	Bluetooth connection information has been lost, remove the gauge from all paired devices and start pairing again!
ERR12	Bluetooth connection could not be established after 30 sec., start pairing again!
ERR13	Key(s) blocked or keyboard defective! Please make sure that the keyboard is not being operated. If the error persists, please contact the service center.

## Consignes de sécurité et déclaration de conformité

 	<p>Insérez uniquement les types de piles recommandés (voir la livraison) ! D'autres types de piles peuvent présenter un risque pour la santé et provoquer des blessures. Les piles fournies ne sont <b>pas</b> rechargeables !</p> <p>Insérez les piles en respectant la polarité et utilisez-les conformément à ce manuel.</p>
	<p>Ne remettez votre appareil à des tiers qu'avec le manuel.</p>
	<p>Éliminez les piles et l'appareil conformément aux lois applicables. Ne <b>pas</b> jeter la batterie au feu.</p>
<p>Remarque</p> 	<p>Ne <b>pas</b> utiliser un équipement de marquage électrique.</p>
	<p>Cette jauge est conforme à la directive basse tension (2014/35/UE) du 26/02/2014 et à la directive sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) du 26/02/2014</p> <p>Cette jauge est conforme RoHS selon la directive 2011/65/UE du 08/06/2011.</p>
	<p>Cette jauge est conforme PFOS selon la directive 2006/122/CE du 12/12/2006.</p>
	<p>Cet appareil est conforme REACH selon le règlement (CE) n° 1907/2006 du 18/12/2006</p>
	<p>Cet appareil est conforme WEEE selon la directive 2012/19/UE du 04/07/2012.</p>



1

**État initial** L'état initial est une condition préalable au fonctionnement de tous les programmes et options de configuration décrits.

2

**Mode absolu et relatif** Passer du « mode absolu » au « mode relatif »

3

**Programmes de mesure** Changer de programme de mesure (MIN/MAX/HOLD)

4

**Programme de tolérance (TOL)** Activation et désactivation de la fonction de tolérance

4.1

Accès à la sélection de plage de tolérance

4.2

Sélection et confirmation de la plage de tolérance

4.3

Désactivation de la fonction de tolérance

5

**Verrouillage des touches** Désactivation du verrouillage des touches. **(Le verrouillage des touches se réactive après 20 secondes !)**

6

**Utilisation de l'enregistreur de données (D-LOG)** Stockage des valeurs mesurées dans la mémoire interne de l'appareil

7

**Bouton Retour** Retour en arrière d'une étape

8

**Menu de configuration**

8.1

Accès au menu de configuration

8.2

Passer d'un menu à l'autre et d'une sélection à l'autre

9

**Correction du point zéro (OFFSET)** Réglage de la valeur de décalage

10

**Programme de tolérance (TOL)** Réglage des limites de tolérance

10.1

Sélection de la plage de tolérance

10.2

Réglage de la limite de tolérance inférieure (TOL LO)

10.3

Réglage de la limite de tolérance supérieure (TOL UP)

11

**Choix MM/POUCE (UNITÉ)** Sélection de l'unité de mesure

12

**Choix de la valeur de division de l'échelle (SCALE)** Sélection de la résolution de l'échelle

13

**Arrêt automatique (A-OFF)** Sélection de la durée après laquelle l'appareil passe en veille







Menu de configuration

**14** Enregistreur de données (D-LOG)**14.1** **ON** Activer l'enregistreur de données**14.2** **PRINT** Impression des valeurs de mesure enregistrées**14.3****D-OUT** Transfert des valeurs de mesure vers les périphériques connectés**14.4** **RESET** Réinitialisation de la mémoire D-LOG**14.5** **OFF** Désactiver l'enregistreur de données**15** Paramètres d'usine (RESET) Rétablir les paramètres d'usine de l'appareil**16** Vibration (VIBRAT) Activation et désactivation de la rétroaction tactile

## Messages d'erreur

ERR06	Limite de tolérance en dehors de la plage autorisée
ERR07	OFFSET en dehors de la plage autorisée. <b>L'appareil doit être envoyé au centre de service pour corriger cette erreur (ERR 07).</b>
ERR08	Point de référence en « mode relatif » en dehors de la plage d'affichage
ERR09	Pas de communication avec le PC ou les périphériques
ERR10	Panne de communication lors du transfert de données
ERR11	Les informations de connexion Bluetooth ont été perdues ; retirez la jauge de tous les appareils connectés et recommencez le couplage !
ERR12	La connexion Bluetooth n'a pas pu être établie après 30 secondes, recommencez le couplage !
ERR13	Touche(s) bloquée(s) ou clavier défectueux ! Veuillez vous assurer que le clavier n'est pas utilisé. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le centre de service.

## Istruzioni di sicurezza e dichiarazione di conformità

 	<p>Inserire solo i tipi di batteria raccomandati (vedere la fornitura). Altri tipi di batterie possono comportare rischi per la salute e lesioni personali. Le batterie fornite <b>non sono</b> ricaricabili.</p> <p>Inserire le batterie con la polarità corretta e utilizzarle come indicato in questo manuale.</p>
	<p>Consegnare il dispositivo a terzi solo insieme al manuale.</p>
	<p>Smaltire le batterie e il dispositivo in conformità alla normativa vigente. <b>Non gettare</b> la batteria nel fuoco.</p>
<p>Nota</p> 	<p><b>non utilizzare</b> apparecchiature elettriche per la marcatura.</p>
	<p>Il presente misuratore è conforme alla direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione del 26/02/2014 e alla direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica del 26/02/2014</p> <p>Il presente misuratore è conforme alla direttiva RoHS ai sensi della direttiva 2011/65/UE del 08/06/2011.</p>
	<p>Il presente misuratore è conforme alla direttiva PFOS ai sensi della direttiva 2006/122/CE del 12/12/2006.</p>
	<p>Il presente dispositivo è conforme a REACH ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18/12/2006</p>
	<p>Il presente misuratore è conforme a WEEE ai sensi della direttiva 2012/19/UE del 04/07/2012.</p>

Vedi pagina 45 per una rappresentazione grafica delle funzioni

1

**Stato iniziale** Lo stato iniziale è un prerequisito per il funzionamento di tutti i programmi e delle opzioni di impostazione descritte.

2

**Modalità assoluta e relativa** Passaggio da "Modalità assoluta" a "Modalità relativa"

3

**Programmi di misurazione** Commutazione dei programmi di misurazione (MIN/MAX/HOLD)

4

**Programma di tolleranza (TOL)** Attivazione e disattivazione della funzione di tolleranza

4.1

Accesso alla selezione dell'intervallo di tolleranza

4.2

Selezione e conferma dell'intervallo di tolleranza

4.3

Disattivazione della funzione di tolleranza

5

**Key Lock** Disattivazione del blocco tasti. **(Il blocco tasti si riattiva dopo 20 secondi)**

6

**Uso del Data Logger (D-LOG)** Memorizzazione dei valori misurati nella memoria interna del dispositivo

7

**Pulsante Indietro** Un passo indietro

8

**Menu di configurazione**

8.1

Accesso al menu di configurazione

8.2

Passaggio tra le voci di menu e la selezione

9

**Correzione del punto zero (OFFSET)** Impostazione del valore di offset

10

**Programma di tolleranza (TOL)** Impostazione dei limiti di tolleranza

10.1

Selezione dell'intervallo di tolleranza

10.2

Impostazione del limite di tolleranza inferiore (TOL LO)

10.3

Impostazione del limite di tolleranza superiore (TOL UP)

11

**Commutazione MM/POLLICI (UNIT)** Selezione dell'unità di misura

12

**Sceita del valore di suddivisione in scala (SCALE)** Selezione della risoluzione della scala

13

**Spegnimento automatico (A-OFF)** Selezione del periodo di tempo dopo il quale il dispositivo passa in standby

Menu di configurazione

**14** Data Logger (D-LOG)

- 14.1** ON Attivazione del data logger
- 14.2** PRINT Stampa dei valori di misurazione salvati
- 14.3** D-OUT Trasferimento dei valori di misurazione alle periferiche collegate
- 14.4** RESET Reimpostazione della memoria D-LOG
- 14.5** OFF Disattivazione del data logger







**15** Impostazioni di fabbrica (RESET) Ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo

**16** Vibrazione (VIBRAT) Attivazione e disattivazione del feedback tattile

### Messaggi di errore

ERR06	Limite di tolleranza al di fuori dell'intervallo consentito
ERR07	OFFSET al di fuori dell'intervallo consentito. <b>Il dispositivo deve essere inviato al centro servizi per correggere questo errore (ERR 07).</b>
ERR08	Punto di riferimento in "Modalità relativa" al di fuori del campo di visualizzazione
ERR09	Nessuna comunicazione con il PC o le periferiche
ERR10	Interruzione della comunicazione durante il trasferimento dei dati
ERR11	Le informazioni sulla connessione Bluetooth sono state perse, rimuovere il misuratore da tutti i dispositivi associati e iniziare di nuovo l'associazione.
ERR12	Dopo 30 secondi non è stato possibile stabilire la connessione Bluetooth, riavviare l'associazione.
ERR13	Tasto/i bloccato/i o tastiera difettosa. Assicurarsi che la tastiera non venga utilizzata. Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza.

## Instrucciones de seguridad y declaración de conformidad

 	<p>Inserte únicamente los tipos de pilas recomendados (consulte el alcance de suministro). Otros tipos de pilas pueden representar un riesgo para la salud y causar lesiones personales. Las pilas suministradas <b>no</b> son recargables.</p> <p>Inserte las pilas con la polaridad correcta y úselas de acuerdo con este manual.</p>
	<p>Entregue su dispositivo a terceros junto con el manual.</p>
	<p>Deseche las pilas y el dispositivo de acuerdo con las leyes aplicables. <b>No</b> arroje las pilas al fuego.</p>
<p>Nota</p> 	<p><b>No</b> use cualquier equipo de marcado eléctrico.</p>
	<p>Este calibrador cumple con la Directiva de bajo voltaje (2014/35/UE) del 26/02/2014 y la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) del 26/02/2014</p> <p>Este calibrador cumple con RoHS de acuerdo con la Directiva 2011/65/UE del 08/06/2011.</p>
	<p>Este calibrador cumple con PFOS de acuerdo con la Directiva 2006/122/CE del 12/12/2006.</p>
	<p>Este dispositivo cumple con REACH de acuerdo con el Reglamento (CE) N.º 1907/2006 del 18/12/2006</p>
	<p>Este dispositivo cumple con WEEE de acuerdo con la Directiva 2012/19/UE del 04/07/2012.</p>

1

**Estado inicial** El estado inicial es un requisito previo para el funcionamiento de todos los programas y las opciones de configuración descritas.

2

**Modo absoluto y relativo** Cambio de "Modo absoluto" a "Modo relativo"

3

**Programas de medición** Cambio de programas de medición (MIN/MAX/HOLD)

4

**Programa de Tolerancia (TOL)** Activación y desactivación de la función de tolerancia

4.1

Acceso a la selección del rango de tolerancia

4.2

Selección y confirmación del rango de tolerancia

4.3

Desactivación de la función de tolerancia

5

**Bloqueo del teclado** Desactivación del bloqueo del teclado (**El bloqueo del teclado se reactiva después de 20 segundos**)

6

**Uso del registrador de datos (D-LOG)** Almacenamiento de valores medidos en la memoria interna del dispositivo

7

**Botón Atrás** Un paso atrás

8

**Menú de configuración**

8.1

Acceso al menú de configuración

8.2

Cambiar entre elementos del menú y selección

9

**Corrección del punto cero (OFFSET)** Establecimiento del valor de desviación

10

**Programa de Tolerancia (TOL)** Establecimiento de los límites de tolerancia

10.1

Selección del rango de tolerancia

10.2

Configuración del límite inferior de tolerancia (TOL LO)

10.3

Configuración del límite superior de tolerancia (TOL UP)

11

**Cambio de MM/PULGADA (UNIT)** Selección de la unidad de medida

12

**Elección del valor de división de escala (SCALE)** Selección de la resolución de escala.

13

**Apagado automático (A-OFF)** Selección del tiempo después del cual el dispositivo pasa al modo de reposo

Menú de configuración







<b>Menú de configuración</b>	<b>14</b>	<b>Registrador de datos (D-LOG)</b>	
		<b>14.1</b>	<b>ON</b> Activación del registrador de datos
		<b>14.2</b>	<b>PRINT</b> Impresión de los valores de medición guardados
		<b>14.3</b>	<b>D-OUT</b> Transferencia de los valores de medición a periféricos conectados
		<b>14.4</b>	<b>RESET</b> Reinicio de la memoria del D-LOG
		<b>14.5</b>	<b>OFF</b> Desactivación del registrador de datos
		<b>15</b>	<b>Configuraciones de fábrica (RESET)</b> Reinicie el dispositivo con la configuración de fábrica.
		<b>16</b>	<b>Vibración (VIBRAT)</b> Activación y desactivación de la retroalimentación táctil

## Mensajes de error

ERR06	Límite de tolerancia fuera del rango permitido
ERR07	OFFSET fuera del rango permitido <b>El dispositivo debe enviarse al centro de servicio para corregir este error (ERR 07).</b>
ERR08	Punto de referencia en "Modo relativo" fuera del rango de visualización
ERR09	No hay comunicación con el PC o con los periféricos
ERR10	Falla en el sistema de comunicación durante la transferencia de datos
ERR11	Se ha perdido la información de conexión Bluetooth®, elimine el calibrador de todos los dispositivos vinculados y comience a emparejar de nuevo.
ERR12	No se pudo establecer la conexión Bluetooth después de 30 segundos. Empiece a emparejar de nuevo.
ERR13	Tecla(s) bloqueada(s) o teclado defectuoso. Asegúrese de que el teclado no esté en funcionamiento. Si el error persiste, comuníquese con el centro de servicio.



## Instruções de Segurança e Declaração de Conformidade

 	<p>Insira apenas os tipos de pilhas recomendados (consulte o âmbito da entrega)! O uso de outros tipos de pilhas pode colocar um risco para a saúde e causar ferimentos. As pilhas fornecidas não <u>são</u> recarregáveis!</p> <p>Insira as pilhas com a polaridade correta e utilize-as de acordo com este manual.</p>
	<p>Apenas entregue o seu dispositivo a terceiros com o manual.</p>
	<p>Descarte as pilhas e o dispositivo de acordo com as leis aplicáveis. Não <u>atire</u> as pilhas para o fogo.</p>
<p>Nota</p> 	<p>Não <u>utilize</u> qualquer equipamento de marcação elétrica.</p>
	<p>Este instrumento de medição está em conformidade com a Diretiva da Baixa Tensão (2014/35/UE) de 26/02/2014 e a Diretiva da Compatibilidade Eletromagnética (2014/30/UE) de 26/02/2014</p> <p>Este instrumento de medição é compatível com a RoHS de acordo com a Diretiva 2011/65/UE de 08/06/2011.</p>
	<p>Este instrumento de medição é compatível com PFOS de acordo com a Diretiva 2006/122/CE de 12/12/2006</p>
	<p>Este dispositivo é compatível com REACH de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 de 18/12/2006</p>
	<p>Este dispositivo é compatível com REEE de acordo com a Diretiva 2012/19/UE de 04/07/2012.</p>

1

**Estado inicial** O estado inicial é um pré-requisito para o funcionamento de todos os programas e opções de configuração descritas.

2

**Modo Absoluto e Relativo** Mudar do "Modo Absoluto" para o "Modo Relativo"

3

**Programas de medição** Mudar de programas de medição (MIN/MAX/HOLD)

4

**Programa de tolerância (TOL)** Ativação e desativação da função de tolerância

4.1

Acesso à seleção do intervalo de tolerância

4.2

Seleção e confirmação do intervalo de tolerância

4.3

Desativação da função de tolerância

5

**Bloqueio de teclas** Desativação do bloqueio de teclas. **(O bloqueio das teclas é reativado após 20 segundos!)**

6

**Uso do Registo de Dados (D-LOG)** Armazenamento dos valores medidos na memória interna do dispositivo

7

**Botão Retroceder** Um passo para trás

8

**Menu de configuração**

8.1

Aceder ao menu de configuração

8.2

Alternar entre itens do menu e seleção

9

**Correção do ponto zero (OFFSET)** Configurar o valor do deslocamento

10

**Programa de tolerância (TOL)** Configurar os limites de tolerância

10.1

Selecionar o intervalo de tolerância

10.2

Configurar o limite inferior de tolerância (TOL LO)

10.3

Configurar o limite superior de tolerância (TOL UP)

11

**Trocar MM / INCH (UNIT)** Seleção da unidade de medida

12

**Escolha do valor da divisão da escala (SCALE)** Seleção da resolução da escala

13

**Desligar automaticamente (A-OFF)** Seleção da hora após a qual o dispositivo passa para o modo de espera







Menu de configuração

<b>Menu de configuração</b>	<b>14</b>	<b>Registo de dados (D-LOG)</b>	
		<b>14.1</b>	<b>ON</b> Ativar o registo de dados
		<b>14.2</b>	<b>PRINT</b> Impressão dos valores de medição guardados
		<b>14.3</b>	<b>D-OUT</b> Transferência dos valores de medição para os periféricos conetados
		<b>14.4</b>	<b>RESET</b> Reconfiguração da memória D-LOG
		<b>14.5</b>	<b>OFF</b> Desativar o registo de dados
		<b>15</b>	<b>Configurações de fábrica (RESET)</b> Reconfigurar o dispositivo para as configurações de fábrica
		<b>16</b>	<b>Vibração (VIBRAT)</b> Ativação e desativação do feedback tátil

## Mensagens de erro

ERR06	Limite de tolerância fora do intervalo permitido
ERR07	DESLOCAMENTO fora do intervalo permitido. <b>O dispositivo tem de ser enviado para o serviço de assistência técnica para corrigir este erro (ERR 07).</b>
ERR08	Ponto de referência no "Modo relativo" fora do alcance do visor
ERR09	Sem comunicação com o PC ou periféricos
ERR10	Falha de comunicação durante a transferência de dados
ERR11	As informações de ligação com o Bluetooth® foram perdidas, remova o instrumento de medição de todos os dispositivos ligados e tente emparelhar novamente!
ERR12	Não foi possível estabelecer a conexão Bluetooth após 30 segundos. Volte a emparelhar novamente!
ERR13	Teclas bloqueadas ou teclado avariado! Certifique-se que o teclado não está a ser utilizado. Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.

## Veiligheidsinstructies en conformiteitsverklaring

 	<p>Plaats alleen batterijen van de aanbevolen typen (zie leveringsomvang)! Andere typen batterijen kunnen een gezondheidsrisico vormen en persoonlijk letsel veroorzaken. De meegeleverde batterijen zijn <b>niet</b> oplaadbaar!</p> <p>Plaats de batterijen met de juiste polariteit en gebruik ze zoals beschreven in deze handleiding.</p>
	<p>Overhandig uw apparaat alleen samen met de handleiding aan derden.</p>
	<p>Gooi de batterijen en het apparaat weg volgens de geldende wetgeving. Gooi de batterijen <b>niet</b> in vuur.</p>
<p>Let op</p> 	<p>Gebruik <b>geen</b> elektrische markeerapparatuur.</p>
	<p>Deze meter voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) van 26/02/2014 en de Richtlijn betreffende Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU) van 26/02/2014</p> <p>Deze meter voldoet aan de RoHS-richtlijn volgens Richtlijn 2011/65/EU van 08/06/2011.</p>
	<p>Deze meter voldoet aan de PFOS-richtlijn volgens Richtlijn 2012/122/EU van 12/12/2006.</p>
	<p>Dit apparaat voldoet aan REACH volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 18/12/2006</p>
	<p>Deze meter voldoet aan de WEEE-richtlijn volgens Richtlijn 2012/19/EU van 04/07/2012.</p>

- 1 **Begintoestand** De begintoestand is een voorwaarde voor het functioneren van alle beschreven programma's en configuratie-opties.
- 2 **Absolute en relatieve modus** Overschakelen van "Absolute modus" naar "Relatieve modus"
- 3 **Meetprogramma's** Schakelen tussen meetprogramma's (MIN/MAX/HOLD)
- 4 **Tolerantieprogramma (TOL)** In- en uitschakelen van de tolerantiefunctie
  - 4.1 Toegang tot de selectie van het tolerantiebereik
  - 4.2 Selectie en bevestiging van het tolerantiebereik
  - 4.3 Uitschakelen van de tolerantiefunctie
- 5 **Vergrendeling** Uitschakelen van de vergrendeling. **(De vergrendeling wordt na 20 seconden opnieuw ingeschakeld!)**
- 6 **Gebruik van datalogger (D-LOG)** Opslag van meetwaarden in het interne geheugen van het apparaat
- 7 **Knop Terug** Een stap teruggaan
- 8 **Configuratiemenu**
  - 8.1 Configuratiemenu openen
  - 8.2 Schakel tussen menu-items en selectie
- 9 **Nulpuntcorrectie (OFFSET)** De offsetwaarde instellen
- 10 **Tolerantieprogramma (TOL)** De tolerantiegrenzen instellen
  - 10.1 Selectie van het tolerantiebereik
  - 10.2 De ondergrens tolerantielimiet instellen (TOL LO)
  - 10.3 De bovengrens tolerantielimiet instellen (TOL UP)
- 11 **Schakelen tussen MM/INCH (UNIT)** Selectie van de meeteenheid
- 12 **Keuze van de schaalverdeling (SCALE)** Selectie van de schaalresolutie
- 13 **Automatische uitschakeling (A-OFF)** Selectie van de tijd waarna het apparaat op stand-by overschakelt







Configuratiemenu

<b>Configuratiemenu</b>	<b>14</b>	<b>Datalogger (D-LOG)</b>
	<b>14.1</b>	<b>ON</b> De datalogger inschakelen
	<b>14.2</b>	<b>PRINT</b> Afdrukken van de opgeslagen meetwaarden
	<b>14.3</b>	<b>D-OUT</b> Overdracht van de meetwaarden naar aangesloten randapparatuur
	<b>14.4</b>	<b>RESET</b> Het D-LOG-geheugen resetten
	<b>14.5</b>	<b>OFF</b> De datalogger uitschakelen
	<b>15</b>	<b>Fabrieksinstellingen (RESET)</b> Reset het apparaat naar de fabrieksinstellingen
	<b>16</b>	<b>Vibratie (VIBRAT)</b> In- en uitschakelen van de tactiele feedback

## Foutmeldingen

ERR06	Tolerantielimiet buiten het toegestane bereik
ERR07	OFFSET buiten het toegestane bereik. <b>Het apparaat moet naar het onderhoudscentrum worden gestuurd om deze fout te corrigeren (ERR 07).</b>
ERR08	Referentiepunt in "Relatieve modus" buiten het weergavebereik
ERR09	Geen communicatie met de pc of randapparatuur
ERR10	Communicatie mislukt tijdens gegevensoverdracht
ERR11	Bluetooth-verbindinginformatie is verloren gegaan, verwijder de meter van alle gekoppelde apparaten en begin opnieuw met koppelen!
ERR12	Bluetooth-verbinding kon na 30 sec. niet worden vastgesteld; begin opnieuw met koppelen!
ERR13	Toets(en) geblokkeerd of toetsenbord defect! Zorg ervoor dat het toetsenbord niet wordt bediend. Neem contact op met het onderhoudscentrum als de fout zich blijft voordoen.

## Bezpečnostní pokyny a prohlášení o shodě

  	<p>Vkládejte pouze doporučené typy baterií (viz rozsah dodávky)! Jiné typy baterií mohou představovat zdravotní riziko a způsobit zranění osob. Dodané baterie <b>nejsou</b> dobíjecí!</p> <p style="text-align: center;">Baterie vložte se správnou polaritou a používejte je podle této příručky.</p>
	<p style="text-align: center;">Zařízení předávejte třetím stranám pouze společně s příručkou.</p>
	<p>Baterie a zařízení zlikvidujte v souladu s platnými zákony. <b>Nevhazujte</b> baterie do ohně.</p>
<p>Poznámka</p> 	<p style="text-align: center;"><b><u>Nepoužívejte</u></b> žádná elektrická značkovácí zařízení.</p>
	<p>Toto měřidlo vyhovuje směrnici o nízkém napětí (2014/35/EU) ze dne 26.02.2014 a směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) ze dne 26.02.2014</p> <p style="text-align: center;">Toto měřidlo odpovídá RoHS podle směrnice 2011/65/EU ze dne 08.06.2011.</p>
	<p style="text-align: center;">Toto měřidlo vyhovuje PFOS podle směrnice 2006/122/ES ze dne 12.12.2006.</p>
	<p style="text-align: center;">Toto zařízení je v souladu s nařízením REACH podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006</p>
	<p style="text-align: center;">Toto zařízení je v souladu s WEEE podle směrnice 2012/19/EU ze dne 04.07.2012.</p>

## Grafické znázornění funkcí naleznete na straně 45

1

**Počáteční stav** Počáteční stav je předpokladem pro fungování všech popsaných programů a možností nastavení.

2

**Absolutní a relativní režim** Přepnutí z „absolutního režimu“ do „relativního režimu“

3

**Měřicí programy** Přepínání měřicích programů (MIN/MAX/HOLD)

4

**Toleranční program (TOL)** Aktivace a deaktivace funkce tolerance

4.1

Přístup k výběru rozsahu tolerance

4.2

Výběr a potvrzení rozsahu tolerance

4.3

Deaktivace funkce tolerance

5

**Zámek klávesnice** Deaktivace zámku klávesnice. (**Zámek klávesnice se po 20 sekundách znovu aktivuje!**)

6

**Použití záznamníku dat (D-LOG)** Ukládání naměřených hodnot do vnitřní paměti zařízení

7

**Tlačítko Zpět** Jeden krok zpět

8

**Nabídka nastavení**

8.1

Otevření nabídky nastavení

8.2

Přepínání mezi položkami nabídky a výběrem

9

**Korekce nulového bodu (OFFSET)** Nastavení hodnoty offsetu

10

**Toleranční program (TOL)** Stanovení mezních hodnot tolerance

10.1

Výběr rozsahu tolerance

10.2

Nastavení dolní hranice tolerance (TOL LO)

10.3

Nastavení horní hranice tolerance (TOL UP)

11

**Přepínání MM/INCH (UNIT)** Výběr měrné jednotky

12

**Výběr hodnoty dělení měřítka (SCALE)** Výběr rozlišení stupnice

13

**Auto-Power-OFF (A-OFF)** Výběr času, po kterém se přístroj přepne do pohotovostního režimu

Nabídka nastavení









**14** Datový záznamník (D-LOG)**14.1** **ON** Aktivace datového záznamníku**14.2** **PRINT** Tisk uložených naměřených hodnot**14.3****D-OUT** Přenos naměřených hodnot do připojených periferních zařízení**14.4** **RESET** Resetování paměti D-LOG**14.5** **OFF** Deaktivace datového záznamníku**15** Tovární nastavení (RESET) Obnovení továrního nastavení zařízení**16** Vibrace (VIBRAT) Aktivace a deaktivace dotykové zpětné vazby

## Chybové zprávy

ERR06	Limit tolerance je mimo přípustný rozsah
ERR07	OFFSET mimo přípustný rozsah. <b>Zařízení musí být odesláno do servisního střediska, kde tuto chybu napraví (ERR 07).</b>
ERR08	Referenční bod v „Relativním režimu“ mimo rozsah zobrazení
ERR09	Žádná komunikace s PC počítačem nebo periferními zařízeními
ERR10	Porucha komunikace během přenosu dat
ERR11	Informace o připojení Bluetooth byly ztraceny, odpojte měřidlo od všech spárovaných zařízení a párování spusťte znovu!
ERR12	Připojení Bluetooth nebylo po 30 sekundách možné navázat, proveďte párování znovu!
ERR13	Zablokované klávesy nebo vadná klávesnice! Zkontrolujte, že klávesnici nikdo nepoužívá. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

## Säkerhetsinstruktioner och försäkran om överensstämmelse

 	<p>Använd endast rekommenderade typer av batterier (se leveransomfattningen)! Andra batterityper kan utgöra en hälsorisk och orsaka personsador. De medföljande batterierna är <b>inte</b> uppladdningsbara!</p> <p>Sätt i batterierna rättvända och använd dem enligt den här handboken.</p>
	<p>Lämna endast över din enhet till tredje part tillsammans med bruksanvisningen.</p>
	<p>Kassera batterier och enheten enligt gällande lagar. Släng <b>inte</b> batterierna i eld.</p>
<p>Notera</p> 	<p>Använd <b>inte</b> elektronisk märkningsutrustning.</p>
	<p>Denna mätare överensstämmer med lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) från 2014-02-26 och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) från 2014-02-26</p> <p>Denna mätare är RoHS-kompatibel enligt direktiv 2011/65/EU från 2011-06-08.</p>
	<p>Denna mätare är PFOS-kompatibel enligt direktiv 2006/122/EC från 2006-12-12.</p>
	<p>Denna enhet är REACH-kompatibel enligt Förordning (EG) nummer 1907/2006 från 2006-12-18</p>
	<p>Denna enhet är WEEE-kompatibel enligt direktiv 2012/19/EU från 2012-07-04.</p>

Se sida 45 för en grafisk återgivning av funktionerna

1

**Starttillstånd** Starttillståndet är en förutsättning för att alla program och inställningsalternativ som beskrivs ska fungera.

2

**Absolut och relativt läge** Växlar från "Absolut läge" till "Relativt läge"

3

**Mätprogram** Byter mätprogram (MIN/MAX/HOLD)

4

**Toleransprogram (TOL)** Aktivering och inaktivering av toleransfunktionen

4.1

Åtkomst till valet för toleransgräns

4.2

Val och bekräftelse av toleransområdet

4.3

Inaktivering av toleransfunktionen

5

**Kodlås** Inaktivering av kodlåset. **(Kodlåset aktiveras igen efter 20 sekunder!)**

6

**Användning av dataloggaren (D-LOG)** Lagring av uppmätta värden i enhetens interna minne

7

**Tillbakaknapp** Gå tillbaka ett steg

8

**Inställningsmeny**

8.1

Åtkomst till installationsmenyn

8.2

Växla mellan menyalternativ och val

9

**Nollpunktskorrigering (OFFSET)** Ange offsetvärdet

10

**Toleransprogram (TOL)** Ange toleransgränserna

10.1

Välja toleransområde

10.2

Bestämma den nedre toleransgränsen (TOL LO)

10.3

Bestämma den övre toleransgränsen (TOL UP)

11

**Växla mellan MM/TUM (UNIT)** Val av måttenhet

12

**Val av skaldelsvärde (SCALE)** Val av skalupplösning

13

**Automatisk avstängning (A-OFF)** Anger tid innan enheten går in i standby







Inställningsmeny

<b>Inställningsmeny</b>	<b>14</b>	<b>Dataloggare (D-LOG)</b>
	<b>14.1</b>	<b>PÅ</b> Aktivera dataloggaren
	<b>14.2</b>	<b>SKRIVA UT</b> Utskrift av sparade mätvärden
	<b>14.3</b>	<b>D-OUT</b> Överföra mätvärden till ansluten kringutrustning
	<b>14.4</b>	<b>ÅTERSTÄLLA</b> Återställa D-LOG-minnet
	<b>14.5</b>	<b>AV</b> Inaktiverar dataloggaren
	<b>15</b>	<b>Fabriksinställningar (RESET)</b> Återställa enheten till fabriksinställningar
	<b>16</b>	<b>Vibration (VIBRAT)</b> Aktivering och inaktivering av taktil feedback

## Felmeddelanden

ERR06	Toleransgräns utanför det tillåtna intervallet
ERR07	OFFSET utanför det tillåtna intervallet. <b>Enheten måste skickas till servicecentret för att detta fel ska kunna korrigeras (ERR 07).</b>
ERR08	Referenspunkt i "Relativt läge" är utanför visningsområdet
ERR09	Ingen kommunikation med datorn eller kringutrustning
ERR10	Kommunikationsstopp vid dataöverföring
ERR11	Anslutningsinformationen för Bluetooth är inte längre tillgänglig. Ta bort mätaren från alla länkade enheter och para ihop dem igen!
ERR12	Bluetooth-anslutningen har inte upprättats efter 30 sekunder. Prova att koppla ihop igen!
ERR13	Knapp(ar) blockerade eller fel på tangentbordet! Kontrollera att tangentbordet inte används. Kontakta servicecentret om felet kvarstår.

## Instrukcje bezpieczeństwa i deklaracja zgodności

 	<p>Używaj tylko zalecanych typów baterii (patrz zakres dostawy)! Baterie innego rodzaju mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować obrażenia ciała. Dostarczone baterie <b>nie</b> nadają się do ponownego ładowania!</p> <p>Włóż baterie zgodnie z polaryzacją i używaj ich tak, jak opisano w niniejszej instrukcji.</p>
	<p>Przekazuj urządzenie osobom trzecim tylko z instrukcją.</p>
	<p>Zużyte baterie i urządzenia utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie <b>wrzucaj</b> baterii do ognia.</p>
<p>Uwaga</p> 	<p>Nie <b>stosuj</b> żadnego elektrycznego sprzętu do znakowania.</p>
	<p>Wskaźnik ten jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE) z 26 lutego 2014 roku oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) z 26 lutego 2014 roku</p> <p>Zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE z 8 czerwca 2011 roku wskaźnik spełnia wymogi dyrektywy RoHS.</p>
	<p>Zgodnie z dyrektywą 2006/122/WE z 12 grudnia 2006 roku wskaźnik spełnia wymogi dyrektywy PFOS.</p>
	<p>Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z 18 grudnia 2006 roku urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem REACH</p>
	<p>Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE z 4 lipca 2012 roku urządzenie spełnia wymogi dyrektywy WEEE.</p>

1

**Stan początkowy** Stan początkowy jest warunkiem wstępnym działania wszystkich opisanych programów i opcji ustawień.

2

**Tryb bezwzględny i względny** Przełączanie z „Trybu bezwzględnego” do „Trybu względnego”

3

**Programy pomiarowe** Przełączanie programów pomiarowych (MIN/MAX/HOLD)

4

**Program tolerancji (TOL)** Aktywacja i dezaktywacja funkcji tolerancji

4.1

Dostęp do wyboru zakresu tolerancji

4.2

Wybór i potwierdzenie zakresu tolerancji

4.3

Dezaktywacja funkcji tolerancji

5

**Blokada klawiszy** Wyłączenie blokady klawiszy. (**Blokada klawiszy włączy się ponownie po 20 sekundach!**)

6

**Korzystanie z rejestratora danych (D-LOG)** Przechowywanie wartości pomiarowych w wewnętrznej pamięci urządzenia

7

**Przycisk powrotu** Powrót o jeden krok

8

**Menu ustawień**

8.1

Otwieranie menu ustawień

8.2

Przełączaj pomiędzy pozycjami menu a zaznaczeniem

9

**Korekta punktu zerowego (OFFSET)** Ustawienie wartości przesunięcia

10

**Program tolerancji (TOL)** Określanie granic tolerancji

10.1

Wybór zakresu tolerancji

10.2

Ustawianie dolnej granicy tolerancji (TOL LO)

10.3

Ustawianie górnej granicy tolerancji (TOL UP)

11

**Przełączanie jednostek MM/CAL (UNIT)** Wybór jednostki miary

12

**Wybór wartości podziału skali (SCALE)** Wybór rozdzielczości skali

13

**Automatyczne wyłączenie (A-OFF)** Wybór czasu, po którym urządzenie przełączy się w tryb gotowości







Menu ustawień

<b>Menu ustawień</b>	<b>14</b>	<b>Rejestrator danych (D-LOG)</b>
	<b>14.1</b>	<b>ON</b> Aktywacja rejestratora danych
	<b>14.2</b>	<b>PRINT</b> Wydruk zapisanych wartości pomiarowych
	<b>14.3</b>	<b>D-OUT</b> Przesyłanie wartości pomiarowych do podłączonych urządzeń peryferyjnych
	<b>14.4</b>	<b>RESET</b> Resetowanie pamięci D-LOG
	<b>14.5</b>	<b>OFF</b> Dezaktywacja rejestratora danych
	<b>15</b>	<b>Ustawienia fabryczne (RESET)</b> Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych
	<b>16</b>	<b>Wibracje (VIBRAT)</b> Aktywacja i dezaktywacja dotykowego sprzężenia zwrotnego

### Komunikaty o błędach

ERR06	Granica tolerancji poza dopuszczalnym zakresem
ERR07	<b>PRZESUNIĘCIE</b> poza dopuszczalny zakres. <b>Naprawienie tego błędu (ERR 07) wymaga wysłania urządzenia do serwisu.</b>
ERR08	Punkt odniesienia w „Trybie względnym” poza zakresem wyświetlania
ERR09	Brak komunikacji z komputerem lub urządzeniami peryferyjnymi
ERR10	Przerwanie komunikacji podczas przesyłu danych
ERR11	Informacje o połączeniu Bluetooth zostały utracone. Usuń wskaźnik ze wszystkich połączonych urządzeń i ponownie rozpocznij parowanie!
ERR12	Po upływie 30 sekund nie udało się nawiązać połączenia Bluetooth. Ponownie rozpocznij parowanie!
ERR13	Zablokowany klawisz (zablokowane klawisze) lub uszkodzona klawiatura! Upewnij się, że klawiatura nie jest używana. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum obsługi.

## Güvenlik Talimatları ve Uygunluk Beyanı

 	<p>Yalnızca önerilen türdeki pilleri kullanın (teslimat kapsamına bakın)! Diğer pil türleri sağlık için tehlike arz edebilir ve kişisel yaralanmalara neden olabilir. Ürünle birlikte verilen piller şarj edilebilir <b><u>değildir!</u></b></p> <p>Pilleri kutupları doğru yöne gelecek şekilde takın ve bu kılavuza göre kullanın.</p>
	<p>Cihazınızı üçüncü şahıslara mutlaka kullanım kılavuzu ile birlikte verin.</p>
	<p>Pilleri ve cihazı yürürlükteki yasalara göre bertaraf ediniz. Pilleri kesinlikle ateşe <b><u>atmayınız.</u></b></p>
<p>Not</p> 	<p>Hiçbir elektrikli markalama ekipmanı <b><u>kullanmayınız.</u></b></p>
	<p>Bu ölçüm cihazı, 26/02/2014 tarihli ve 2014/35/AB sayılı Düşük Gerilim Yönetmeliği ile 26/02/2014 tarihli ve 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne uygundur.</p> <p>Bu ölçüm cihazı, elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki belirli zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına (RoHS) ilişkin 08/06/2011 tarihli 2011/65/AB Yönetmeliği'ne uygundur.</p>
	<p>Bu ölçüm cihazı, 12/12/2006 tarihli ve 2006/122/EC sayılı PFOS Yönetmeliği ile uyumludur.</p>
	<p>Bu cihaz, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin 18/12/2006 tarihli ve 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği'ne uygundur.</p>
	<p>Bu cihaz, 04/07/2012 tarihli ve 2012/19/AB sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Yönetmeliği'ne uygundur.</p>



## İşlevlerin grafiksel olarak gösterimi için sayfa 45'e bakınız

1

**Başlangıç Durumu** Başlangıç durumu, açıklanan tüm programların ve ayar seçeneklerinin çalışması için bir ön koşuldur.

2

**Mutlak ve Göreceli Mod** "Mutlak Mod"dan "Göreceli Mod"a geçiş

3

**Ölçüm Programları** Ölçüm programını değiştirme (MIN/MAKS/HOLD)

4

**Tolerans Programı (TOL)** Tolerans işlevinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

4.1

Tolerans aralığı seçimine erişim

4.2

Tolerans aralığının seçimi ve onaylanması

4.3

Tolerans işlevinin devre dışı bırakılması

5

**Tuş kilidi** Tuş kilidinin devre dışı bırakılması. **(Tuş kilidi 20 saniye sonra yeniden etkinleşir!)**

6

**Veri Kaydedici (D-LOG) Kullanımı** Ölçülen değerlerin cihazın dahili belleğinde saklanması

7

**Geri Butonu** Bir adım geri gitme

8

**Kurulum Menüsü**

8.1

Kurulum menüsüne erişim

8.2

Menü öğeleri arasında geçiş ve seçim yapma

9

**Sıfır Noktası Düzeltmesi (OFSET)** Ofset değerini ayarlama

10

**Tolerans Programı (TOL)** Tolerans sınırlarının ayarlanması

10.1

Tolerans aralığını seçme

10.2

Alt tolerans sınırının ayarlanması (TOL LO)

10.3

Üst tolerans sınırının ayarlanması (TOL UP)

11

**MM/INCH (UNIT) Değiştirme** Ölçü birimi seçimi

12

**Ölçek Taksimat Değerinin Seçimi (SCALE)** Ölçek çözünürlüğünün seçimi

13

**Otomatik Kapatma (A-OFF)** Cihazın bekleme moduna geçmesi için geçmesi gereken sürenin seçimi







Kurulum Menüsü

Kurulum Menüsü	14	Veri Kaydedici (D-LOG)
	14.1	ON Veri kaydedicinin etkinleştirilmesi
	14.2	PRINT Kaydedilen ölçüm değerlerinin çıktısının alınması
	14.3	D-OUT Ölçüm değerlerinin bağlı çevre birimlerine aktarılması
	14.4	RESET Veri Kaydedicinin (D-LOG) belleğinin sıfırlanması
	14.5	OFF Veri kaydedicinin devre dışı bırakılması
	15	Fabrika Ayarları (RESET) Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlama
	16	Titreşim (VIBRAT) Dokunsal geri bildirimini etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

## Hata Mesajları

ERR06	Tolerans sınırı izin verilen aralığın dışındadır
ERR07	OFSET izin verilen aralığın dışındadır. <b>Bu hatanın düzeltilmesi için cihazın servis merkezine gönderilmesi gerekmektedir (ERR07).</b>
ERR08	"Göreceli Mod"daki referans noktası gösterim aralığının dışında kalmaktadır
ERR09	PC veya çevre birimleri ile iletişim yok
ERR10	Veri aktarımı sırasında iletişim kopması
ERR11	Bluetooth bağlantı bilgileri kayboldu, ölçüm cihazını eşleştirilmiş tüm cihazlardan kaldırın ve eşleştirmeyi tekrar başlatın!
ERR12	30 saniye içinde Bluetooth bağlantısı kurulamadı. Tekrar eşleştirme başlatın!
ERR13	Tuş ya da tuşlar engellendi veya klavye arızalı! Lütfen klavyenin çalıştırılıyor olmadığından emin olun. Hata devam ederse, lütfen servis merkezine başvurun.

Инструкции по безопасности и декларация соответствия


  	<p>Используйте только рекомендуемые типы батареек (см. комплект поставки)! Батарейки других типов могут представлять опасность для здоровья и стать причиной травм. Входящие в комплект поставки батарейки <b>не</b> подлежат повторной зарядке!</p> <p>Вставьте батарейки в правильной полярности и используйте их в соответствии с данным руководством.</p>
	<p>Передавайте устройство третьим лицам только вместе с руководством.</p>
	<p>Утилизируйте батарейки и устройство в соответствии с действующим законодательством. Не <b>бросайте</b> батарейки в огонь.</p>
<p>Примечан</p> 	<p>не <b>используйте</b> какое-либо электрическое оборудование для маркировки.</p>
	<p>Данное измерительное устройство соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию (2014/35/EU) от 26.02.2014 г. и Директивы об электромагнитной совместимости (2014/30/EU) от 26.02.2014 г.</p> <p>Данное устройство соответствует требованиям об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) в соответствии с Директивой 2011/65/EU от 08.06.2011 г.</p>
	<p>Данный измерительный прибор соответствует требованиям в отношении содержания ПФОС в соответствии с Директивой 2006/122/ЕС от 12/12/2006 г.</p>
	<p>Данное устройство соответствует требованиям REACH в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 от 18.12.2006 г.</p>
	<p>Данное устройство соответствует требованиям утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования в соответствии с Директивой 2012/19/EU от 04/07/2012 г.</p>

- 1 **Исходное состояние** Исходное состояние является необходимым условием для функционирования всех описанных программ и параметров настройки.
- 2 **Режим абсолютной и относительной системы координат** Переключение из режима абсолютной системы координат в режим относительной системы координат
- 3 **Измерительные программы** Переключение измерительных программ (MIN/MAX/HOLD)
- 4 **Программа допусков (TOL)** Активация и деактивация функции допусков
  - 4.1 Доступ к выбору диапазона допуска
  - 4.2 Выбор и подтверждение диапазона допуска
  - 4.3 Деактивация функции допусков
- 5 **Блокировка кнопок** Деактивация блокировки кнопок. **(Блокировка кнопок активируется через 20 секунд!)**
- 6 **Использование регистратора данных (D-LOG)** Хранение значений измерений во внутренней памяти устройства
- 7 **Кнопка возврата** Возврат на один шаг назад
- 8 **Меню настройки**
  - 8.1 Доступ в меню настроек
  - 8.2 Переключение между пунктами меню и выбор
- 9 **Коррекция нулевой точки (OFFSET)** Установка значения смещения
- 10 **Программа допусков (TOL)** Установка пределов допуска
  - 10.1 Выбор диапазона допуска
  - 10.2 Установка нижнего предела допуска (TOL LO)
  - 10.3 Установка верхнего предела допуска (TOL UP)
- 11 **Переключение ММ / ДЮЙМЫ (UNIT)** Выбор единиц измерения
- 12 **Выбор значения деления шкалы (SCALE)** Выбор разрешения шкалы
- 13 **Автоматическое отключение питания (A-OFF)** Выбор времени, по истечении которого устройство переходит в режим ожидания

- 14**    **Регистратор данных (D-LOG)**
  - 14.1**    **ON** Активация регистратора данных
  - 14.2**    **PRINT** Распечатка сохраненных значений измерений
  - 14.3**    **D-OUT** Перенос значений измерения на подключенные периферийные устройства
  - 14.4**    **RESET** Сброс памяти D-LOG
  - 14.5**    **OFF** Деактивация регистратора данных
  
- 15**    **Заводские настройки (RESET)** Сброс к заводским настройкам
  
- 16**    **Вибрация (VIBRAT)** Активация и деактивация тактильной обратной связи

### Сообщения об ошибках

ERR06	Предельное значение допусков находится за пределами допустимого диапазона
ERR07	СМЕЩЕНИЕ за пределы допустимого диапазона. <b>Устройство необходимо отправить в сервисный центр для исправления этой ошибки (ERR 07).</b>
ERR08	Контрольная точка в режиме относительной системы координат за пределами диапазона отображения
ERR09	Нет связи с ПК или периферийными устройствами
ERR10	Обрыв связи во время передачи данных
ERR11	Информация о соединении Bluetooth потеряна. Отсоедините измерительный прибор от всех сопряженных устройств и начните сопряжение снова!
ERR12	Соединение Bluetooth не удалось установить в течение 30 секунд, начните сопряжение снова!
ERR13	Кнопка(-и) заблокирована(-ы) или клавиатура неисправна! Убедитесь, что клавиатура не используется. Если ошибка сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

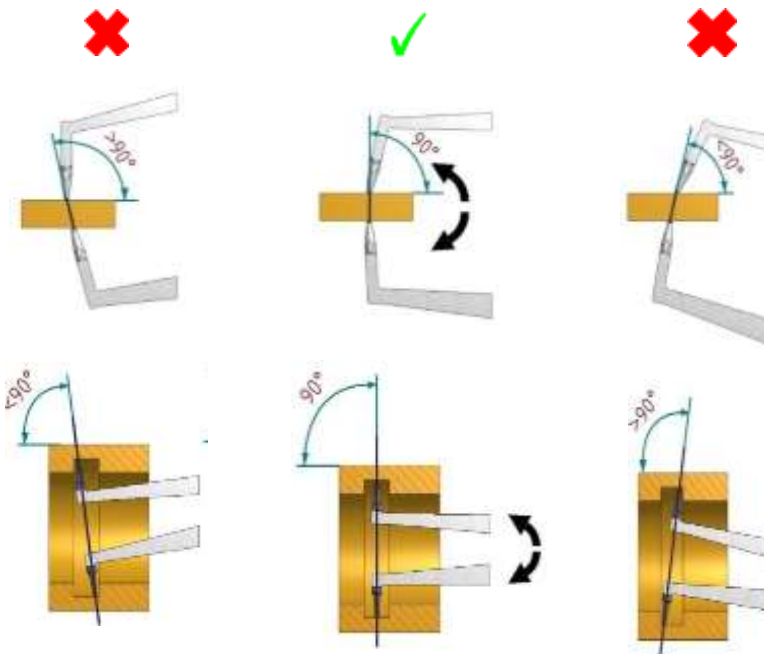

1

00 mm  
0.00  
0-70

2



03 mm  
0.00  
0-70

3



 
MIN MAX HOLD  
0-70

4.1



4.2

4



OK  
SET

0.00  
0-70



4.3



0.00  
0-70

5



6



7



8.1




8

8.2




9

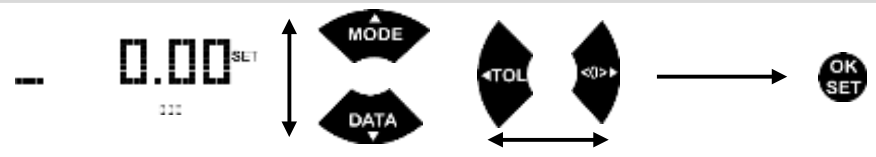


SETUP

10

 
10.1



10.2

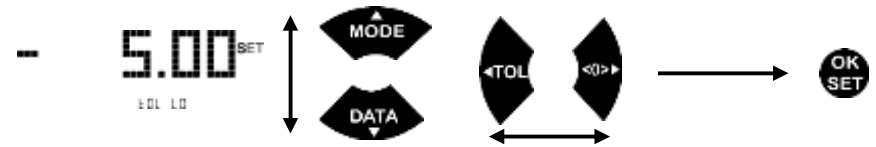

10.3

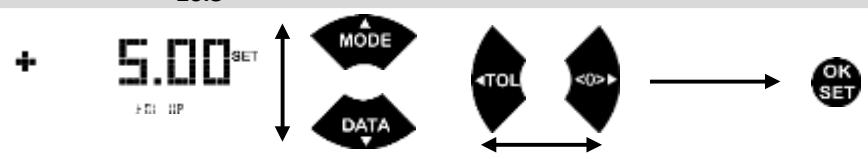

SETUP

11

MM<sup>SET</sup> INCH<sup>SET</sup>  
4.000 5.000



12

0.0 I<sup>SLI</sup>  
4.000




13

10MIN<sup>SET</sup>  
5. RUN-OFF




14

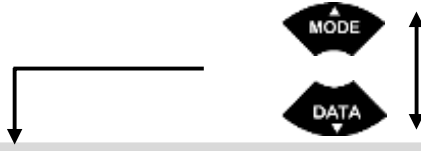


14.1

 ON<sup>RET</sup>  
6. JREER-LOG




14.2

 PRINT<sup>SET</sup>  
0. JREER-LOG




14.3

 D-OUT<sup>SET</sup>  
6. JREER-LOG



14.4

 RESET<sup>SET</sup>  
6. JREER-LOG



14.5

OFF<sup>SET</sup>  
5. JREER-LOG









U-WAVE®



<b>Nr.</b>		<b>Teile-Nr.</b>
<b>D</b>	1	Schnittstellenadapter
	2	Datenkabel USB
	3	Datenkabel DIGIMATIC
	4	Datenkabel U-WAVE®
	5	U-WAVE®-T-Sender (IP67)
	6	U-WAVE®-R-Empfänger
	7	Stativhalterung

<b>No.</b>		<b>Part No.</b>
<b>GB</b>	1	Interface Adapter
	2	USB data cable
	3	DIGIMATIC data cable
	4	U-WAVE® data cable
	5	U-WAVE®-T transmitter (IP67)
	6	U-WAVE®-R receiver
	7	Tripod holder

<b>N°</b>		<b>N° de pièce</b>
<b>F</b>	1	Adaptateur d'interface
	2	Câble de données USB
	3	Câble de données DIGIMATIC
	4	Câble de données U-WAVE®
	5	Émetteur U-WAVE®-T (IP67)
	6	Récepteur U-WAVE®-R
	7	Support de trépied

<b>N.</b>		<b>Codice articolo</b>
<b>I</b>	1	Adattatore di interfaccia
	2	Cavo dati USB
	3	DIGIMATIC - Cavo dati
	4	Cavo dati U-WAVE®
	5	Trasmittitore U-WAVE®-T (IP67)
	6	Ricevitore U-WAVE®-R
	7	Supporto per treppiede

N.º		Parte N.º
E	1	Adaptador de interfaz
	2	USB - cable de datos
	3	DIGIMATIC - cable de datos
	4	Cable de datos U-WAVE®
	5	Transmisor U-WAVE®-T (IP67)
	6	Receptor U-WAVE®-R
	7	Soporte para trípode

N.º		Peça N.º
P	1	Adaptador de interface
	2	Cabo de dados USB
	3	DIGIMATIC - Cabo de dados
	4	Cabo de dados U-WAVE®
	5	Transmissor U-WAVE®-T (IP67)
	6	Recetor U-WAVE®-R
	7	Suporte para tripé

Nr.		Onderdeelnr.
NL	1	Interface-adapter
	2	USB datakabel
	3	DIGIMATIC datakabel
	4	U-WAVE®-datakabel
	5	U-WAVE®-T-transmitter (IP67)
	6	U-WAVE®-R-ontvanger
	7	Statiefhouder

Č.		Číslo dílu
CZ	1	Adaptér rozhraní
	2	Datový kabel USB
	3	Datový kabel DIGIMATIC
	4	Datový kabel U-WAVE®
	5	Vysílač U-WAVE®-T (IP67)
	6	Přijímač U-WAVE®-R
	7	Držák stativu

Nej.		Artikelnummer
S	1	Gränssnittsadapter 011551
	2	USB-datakabel 06AFM380E
	3	DIGIMATIC-datakabel 965013
	4	U-WAVE®-datakabel 02AZD790E
	5	U-WAVE®-T-sändare (IP67) 02AZD730G
	6	U-WAVE®-R-mottagare 02AZD810D
	7	Stativhållare 63AAA438

Nr		Element nr
PL	1	Adapter interfejsu 011551
	2	Kabel danych USB 06AFM380E
	3	Kabel danych DIGIMATIC 965013
	4	Kabel danych U-WAVE® 02AZD790E
	5	Nadajnik U-WAVE®-T (IP67) 02AZD730G
	6	Odbiornik U-WAVE®-R 02AZD810D
	7	Uchwyt na statyw 63AAA438

No.		Parça No.
TR	1	Arayüz Adaptörü 011551
	2	USB veri kablosu 06AFM380E
	3	DIGIMATIC veri kablosu 965013
	4	U-WAVE® veri kablosu 02AZD790E
	5	U-WAVE®-T verici (IP67) 02AZD730G
	6	U-WAVE®-R alıcı 02AZD810D
	7	Tripod tutucu 63AAA438

№		Деталь №
RUS	1	Интерфейсный адаптер 011551
	2	Кабель передачи данных USB 06AFM380E
	3	Кабель передачи данных DIGIMATIC 965013
	4	Кабель передачи данных U-WAVE® 02AZD790E
	5	Передатчик U-WAVE®-T (IP67) 02AZD730G
	6	Приемник U-WAVE®-R 02AZD810D
	7	Держатель штатива 63AAA438

## Technical Data

External measurement		209-930	209-931	209-943	209-932	209-933
Measuring range	[mm]	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 20	0 - 20
Numerical interval	[mm]	0,005	0,005	0,005	0,01	0,01
Max. permissible errors "G"	[mm]	0,015	0,02	0,02	0,03	0,03
Repeatability limit "r"	[mm]	0,005	0,005	0,005	0,01	0,01
Measuring force	[N]	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,1 - 1,6	1,1 - 1,6
Type of measuring contact	[mm]	Ball ø1,5	Flat ø6	Ball ø1,5	Ball ø1,5	Ball ø1,5
Max. adjustable OFFSET	[mm]	±0,3	±0,3	±0,3	±0,6	±0,6
Reference temperature	[°C]	20				
Working temperature	[°C]	+10 to +30				
Storage temperature	[°C]	-10 to +50				
Power supply		2x 1,5 Volt Micro AAA / MN2400 / LR03 (particularly DURACELL)				
Data output		USB + DIGIMATIC + U-WAVE© (→ <b>Accessories / Interfaces</b> )				
Protection class		IP67				

All gages can be changed into "inch".

Factory setting is checked subject to VDI/VDE/DGQ 2618 Part 12.1

## Technical Data

Internal measurement		209-934	209-935	209-936	209-937	209-938	209-939	209-940	209-941	209-942
Measuring range	[mm]	2,5 - 12,5	5 - 15	10 - 30	20 - 40	30 - 50	40 - 60	50 - 70	60 - 80	70 - 90
Numerical interval	[mm]	0,005	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Max. permissible errors "G"	[mm]	0,015	0,015	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Repeatability limit "r"	[mm]	0,005	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Measuring force	[N]	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,1 - 1,6	1,1 - 1,6	1,1 - 1,6	1,1 - 1,6	1,1 - 1,6	1,1 - 1,6	1,1 - 1,6
Type of measuring contact	[mm]	Chisel -R 0,1	Ball $\varnothing$ 0,6	Ball $\varnothing$ 1	Ball $\varnothing$ 1	Ball $\varnothing$ 1	Ball $\varnothing$ 1	Ball $\varnothing$ 1	Ball $\varnothing$ 1	Ball $\varnothing$ 1
Max. adjustable OFFSET	[mm]	$\pm$ 0,3	$\pm$ 0,3	$\pm$ 0,6	$\pm$ 0,6	$\pm$ 0,6	$\pm$ 0,6	$\pm$ 0,6	$\pm$ 0,6	$\pm$ 0,6
Reference temperature	[°C]	20								
Working temperature	[°C]	+10 to +30								
Storage temperature	[°C]	-10 to +50								
Power supply		2x 1,5 Volt Micro AAA / MN2400 / LR03 (particularly DURACELL)								
Data output		USB + DIGIMATIC + U-WAVE© (-> <b>Accessories / Interfaces</b> )								
Protection class		IP67								

All gages can be changed into "inch".

Factory setting is checked subject to VDI/VDE/DGQ 2618 Part 13.1

## Technical Data

External measurement		209-951	209-952	209-953	209-954	209-955	209-956	209-957	209-958
Measuring range	[mm]	0 - 30	0 - 30	10 - 30	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Numerical interval	[mm]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Max. permissible errors "G"	[mm]	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
Repeatability limit "r"	[mm]	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Measuring force	[N]	0,9 - 1,6	0,9 - 1,6	1,1 - 1,6	0,8 - 1,7	0,8 - 1,7	0,8 - 1,7	0,8 - 1,7	0,8 - 1,7
Type of measuring contact	[mm]	Ball $\varnothing$ 3	Ball $\varnothing$ 3	Ball $\varnothing$ 1	Ball $\varnothing$ 3	Ball $\varnothing$ 3	Flat $\varnothing$ 50	Chisel-R 0,75	Chisel-R 0,75 / Ball $\varnothing$ 3
Max. adjustable OFFSET	[mm]	$\pm$ 0,9	$\pm$ 0,9	$\pm$ 0,6	$\pm$ 1,5	$\pm$ 1,5	$\pm$ 1,5	$\pm$ 1,5	$\pm$ 1,5
Reference temperature	[°C]	20							
Working temperature	[°C]	+10 to +30							
Storage temperature	[°C]	-10 to +50							
Power supply		2x 1,5 Volt Micro AAA / MN2400 / LR03 (particularly DURACELL)							
Data output		USB + DIGIMATIC + U-WAVE© (-> <b>Accessories / Interfaces</b> )							
Protection class		IP67							

All gages can be changed into "inch".

Factory setting is checked subject to VDI/VDE/DGQ 2618 Part 12.1



## Technical Data

Internal measurement		209-944	209-945	209-946	209-947	209-948	209-949	209-950
Measuring range	[mm]	13 - 43	30 - 60	50 - 80	70 - 100	90 - 120	15 - 65	40 - 90
Numerical interval	[mm]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Max. permissible errors "G"	[mm]	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Repeatability limit "r"	[mm]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,3	0,3
Measuring force	[N]	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1 - 1,8	1 - 1,8
Type of measuring contact	[mm]	Ball $\varnothing$ 1,3	Ball $\varnothing$ 1,5	Ball $\varnothing$ 2	Ball $\varnothing$ 2	Ball $\varnothing$ 2	Ball $\varnothing$ 1,5	Ball $\varnothing$ 2
Max. adjustable OFFSET	[mm]	$\pm$ 0,9	$\pm$ 0,9	$\pm$ 0,9	$\pm$ 0,9	$\pm$ 0,9	$\pm$ 0,9	$\pm$ 0,9
Reference temperature	[°C]	20						
Working temperature	[°C]	+10 to +30						
Storage temperature	[°C]	-10 to +50						
Power supply		2x 1,5 Volt Micro AAA / MN2400 / LR03 (particularly DURACELL)						
Data output		USB + DIGIMATIC + U-WAVE© (→ <b>Accessories / Interfaces</b> )						
Protection class		IP67						

All gages can be changed into "inch".

Factory setting is checked subject to VDI/VDE/DGQ 2618 Part 13.1

## Europe

### Mitutoyo Europe GmbH

Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY  
TEL: 49(0)2137 102-0 FAX: 49(0)2137 102-351

### Mitutoyo CTL Germany GmbH

Von-Gunzert-Strasse 17, 78727 Oberndorf, GERMANY  
TEL: 49(0)7423 8776-0 FAX: 49(0)7423 8776-99

### KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH

Zum Wasserwerk 3, 66333 Völklingen, GERMANY  
TEL: 49(0)6898 91110 FAX: 49(0)6898 9111100

## Germany

### Mitutoyo Deutschland GmbH

Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY  
TEL: 49(0)2137 102-0 FAX: 49(0)2137 86 85

### M<sup>3</sup> Solution Center Hamburg

Tempowerkring 9-im HIT-Technologiepark-21079 Hamburg, GERMANY  
TEL: 49(0)40 791894-0 FAX: 49(0)40 791894-50

### M<sup>3</sup> Solution Center Berlin

Ernst-Lau-Straße 6, 12489 Berlin, GERMANY  
TEL: 49(0)30 2611 267 FAX: 49 30 67988729

### M<sup>3</sup> Solution Center Eisenach

Neue Wiese 4, 99817 Eisenach, GERMANY  
TEL: 49(0)3691 88909-0 FAX: 49(0)3691 88909-9

### M<sup>3</sup> Solution Center Ingolstadt

Marie-Curie-Strasse 1A, 85055 Ingolstadt, GERMANY  
TEL: 49(0)841 954920 FAX: 49(0)841 9549250

### M<sup>3</sup> Solution Center Leonberg

Am Längenbühl 3, 71229 Leonberg, GERMANY  
TEL: 49(0)7152 6080-0 FAX: 49(0)7152 608060

## U.K.

### Mitutoyo (UK) Ltd. HQ

Joule Road, West Point Business Park, Andover, Hampshire  
SP10 3UX, UNITED KINGDOM  
TEL: 44(0)1264 353123 FAX: 44(0)1264 354883

### Coventry M<sup>3</sup> Solution Centre

Unit6, Banner Park, Wickmans Drive, Coventry,  
West Midlands CV4 9XA, UNITED KINGDOM  
TEL: 44(0)2476 426300

### Halifax M<sup>3</sup> Solution Centre

Lowfields Business Park, Navigation Close, Elland, West York-  
shire HX5 9HB, UNITED KINGDOM  
TEL: 44(0)1422 375566

### East Kilbride M<sup>3</sup> Solution Centre

The Bairds Building, Rankine Avenue, Scottish Enterprise Tech-  
nology Park, East Kilbride G75 0QF, UNITED KINGDOM  
TEL: 44(0)1355 581170

## France

### Mitutoyo France

Paris Nord 2-123 rue de la Belle Etoile, BP 59267 ROISSY EN  
FRANCE 95957 ROISSY CDG CEDEX, FRANCE  
TEL: 33(0)149 38 35 00

### M<sup>3</sup> Solution Center LYON

Parc Mail 523, cours du 3ème millénaire, 69791 Saint-Priest,  
FRANCE  
TEL: 33(0)149 38 35 70

### M<sup>3</sup> Solution Center STRASBOURG

Parc de la porte Sud, Rue du pont du péage, 67118  
Geispolsheim, FRANCE  
TEL: 33(0)149 38 35 80

### M<sup>3</sup> Solution Center CLUSES

290 Avenue des Lacs, 74950 Scionzier, FRANCE  
TEL: 33(0)1 49 38 35 90

### M<sup>3</sup> Solution Center TOULOUSE

Aeroparc Saint Martin Cellule B08  
ZAC de Saint Martin du Touch 12 rue de Caulet  
31300 Toulouse, FRANCE  
TEL: 33(0)1 49 38 42 90

### M<sup>3</sup> Solution Center RENNES

2, rue Claude Chappe, PA le Vallon - ZAC Mivoie, 35230 Noy-  
al-Châtillon-sur-Seiche, FRANCE  
TEL: 33(0)1 49 38 42 10

## Italy

### Mitutoyo Italiana S.r.l.

Corso Europa, 7 - 20045 Lainate (MI), ITALY  
TEL: 39 02 935781 FAX: 39 02 93578255

### M<sup>3</sup> Solution Center BOLOGNA

Via dei Carpini1/A - 40011 Anzola Emilia (BO), ITALY  
TEL: 39 02 93578215 FAX: 39 02 93578255

### M<sup>3</sup> Solution Center CHIETI

Contrada Santa Calcagna - 66020 Rocca S. Giovanni (CH), ITALY  
TEL: 39 02 93578280 FAX: 39 02 93578255

### M<sup>3</sup> Solution Center PADOVA

Via G. Galilei 21/F - 35035 Mestrino (PD), ITALY  
TEL: 39 02 93578268 FAX: 39 02 93578255

## Netherlands

### Mitutoyo Nederland B.V.

Koningsschot 41, 3905 PR Veenendaal, THE NETHERLANDS  
TEL: 31(0)318-534911

### Mitutoyo Nederland B.V. / M<sup>3</sup> Solution Center Enschede

Institutenweg 50, 7521 PK Enschede, THE NETHERLANDS  
TEL: 31(0)318-534911

### Mitutoyo Nederland B.V. / M<sup>3</sup> Solution Center Eindhoven

De Run 1115, 5503 LB Veldhoven, THE NETHERLANDS  
TEL: 31(0)318-534911

### Mitutoyo Research Center Europe B.V.

De Rijn 18, 5684 PJ Best, THE NETHERLANDS  
TEL: 31(0)499-320200 FAX: 31(0)499-320299

## Belgium

### Mitutoyo Belgium N.V. / M<sup>3</sup> Solution Center Melsele

Schaarbeekstraat 20, B-9120 Melsele, BELGIUM  
TEL: 32(0)3-2540444

## Sweden

### Mitutoyo Scandinavia AB

Släntvägen 6, 194 61 Upplands Väsby, SWEDEN  
TEL: 46(0)8 594 109 50

### Mitutoyo Scandinavia AB / M<sup>3</sup> Solution Center Alingsås

Ängsvaktaregatan 3A, 441 38 Alingsås, SWEDEN  
TEL: 46(0)8 594 109 50

### Mitutoyo Scandinavia AB / M<sup>3</sup> Solution Center Värnamo

Kalkstensvägen 7, 331 44 Värnamo, SWEDEN  
TEL: 46(0)8 594 109 50

## Switzerland

### Mitutoyo (Schweiz) AG

Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, SWITZERLAND  
TEL: 41(0)447361150

### Mitutoyo (Suisse) SA

Rue Galilée 4, 1400 Yverdon-les Bains, SWITZERLAND  
TEL: 41(0)244259422

---

# SERVICE NETWORK

---

## Poland

### Mitutoyo Polska Sp.z o.o.

Ul.Graniczna 8A, 54-610 Wroclaw, POLAND  
TEL: 48(0)71354 83 50 FAX: 48(0)71354 83 55

---

## Czech Republic

### Mitutoyo Česko s.r.o.

Dubská 1626, 415 01 Teplice, CZECH REPUBLIC  
TEL: 420 417-514-011 Email: info@mitutoyo.cz

### Mitutoyo Česko s.r.o. M<sup>3</sup> Solution Center Ivančice

Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice, CZECH REPUBLIC  
TEL: 420 417-514-011 Email: info@mitutoyo.cz

### Mitutoyo Česko s.r.o. M<sup>3</sup> Solution Center Ostrava Mošnov

Mošnov 314, 742 51 Mošnov, CZECH REPUBLIC  
TEL: 420 417-514-050 Email: info@mitutoyo.cz

### Mitutoyo Česko s.r.o. Slovakia Branch

Hviezdoslavova 124, 017 01 Povážská Bystrica, SLOVAKIA  
TEL: 421 948-595-590 Email: info@mitutoyo.sk

---

## Hungary

### Mitutoyo Hungária Kft.

Galamb József utca 9, 2000 Szentendre, HUNGARY  
TEL: 36 (30) 6410210

---

## Romania

### Mitutoyo Romania SRL

1A Drumul Garii Odai Street, showroom, Ground Floor,  
075100 OTOPENI-ILFOV, ROMANIA

TEL: 40(0)311012088 FAX: 40(0)311012089

### Showroom in Brasov

Strada Ionescu Crum Nr.1, Brasov Business Park Turnul 1,  
Mezanin, 500446 Brasov-Judetul Brasov, ROMANIA

TEL/FAX: 40(0)371020017

---

## Finland

### Mitutoyo Scandinavia AB Finnish Branch

Vihertiittäjä 2A, 33960, Pirkkala, FINLAND

TEL: 358(0)40 355 8498

---

## Austria

### Mitutoyo Austria GmbH

Salzburger Straße 260 / 3A-4600 Wels, AUSTRIA

TEL: 43(0) 7242 219 998

### Mitutoyo Austria GmbH Goetzis Regional showroom

Lastenstrasse 48a, 6840 Götzis, AUSTRIA

---

## Singapore

### Mitutoyo Asia Pacific Pte. Ltd.

#### Head office / M<sup>3</sup> Solution Center

24 Kallang Avenue, Mitutoyo Building, SINGAPORE 339415

TEL: (65)62942211 FAX: (65)62996666

---

## Malaysia

### Mitutoyo (Malaysia) Sdn. Bhd.

#### Kuala Lumpur Head Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Mah Sing Integrated Industrial Park, 4, Jalan Utarid U5/14, Section  
U5, 40150 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

TEL: (60)3-78459318 FAX: (60)3-78459346

#### Penang Branch office / M<sup>3</sup> Solution Center

30, Persiaran Mahsuri 1/2, Sunway Tunas, 11900 Bayan Lepas,  
Penang, MALAYSIA

TEL: (60)4-6411998 FAX: (60)4-6412998

---

## Johor Branch office / M<sup>3</sup> Solution Center

70 (Ground Floor), Jalan Molek 1/28, Taman Molek, 81100 Johor  
Bahru, Johor, MALAYSIA

TEL: (60)7-3521626 FAX: (60)7-3521628

---

## Thailand

### Mitutoyo (Thailand) Co., Ltd.

#### Bangkok Head Office / M<sup>3</sup> Solution Center

76/3-5, Chaengwattana Road, Kwaeng Anusaowaree, Khet  
Bangkaen, Bangkok 10220, THAILAND

TEL: (66)2080 3500 FAX:(66)2521 6136

#### Chonburi Branch / M<sup>3</sup> Solution Center

7/1, Moo 3, Tambon Bowin, Amphur Sriracha, Chonburi 20230,  
THAILAND

TEL: (66)2080 3563 FAX:(66)3834 5788

#### ACC Branch / M<sup>3</sup> Solution Center

122/8, 122/9, Moo 6, Tambon Donhuaroh,  
Amphur Muangchonburi, Chonburi 20000, THAILAND

TEL: (66)2080 3565

---

## Indonesia

### PT. Mitutoyo Indonesia

#### Head Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Jalan Sriwijaya No.26 Desa cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab.  
Bekasi 17530, INDONESIA

TEL: (62)21-2962 8600 FAX: (62)21-2962 8604

---

## Vietnam

### Mitutoyo Vietnam Co., Ltd

#### Hanoi Head Office / M<sup>3</sup> Solution Center

1st & 2nd floor, MHDI Building, No. 60 Hoang Quoc Viet Road,  
Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, VIETNAM

TEL: (84)24-3768-8963 FAX: (84)24-3768-8960

#### Ho Chi Minh City Branch Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Unit No. B-00.07, Ground Floor, C1 Building, No. 6, Street D9, An  
Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, VIETNAM

TEL: (84)28-3840-3489 FAX: (84)28-3840-3498

#### Hai Phong City Branch Office

Room 511, 5th Floor, Thanh Dat 3 Building, No. 4 Le Thanh Tong  
Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, VIET-  
NAM

TEL:(84)22-5398-9909

---

## Philippines

### Mitutoyo Philippines, Inc.

#### Head Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Unit 1B & 2B LTI, Administration Building 1, Annex 1, North Main  
Avenue, Laguna Technopark, Binan Laguna 4024, PHILIPPINES

TEL/FAX:(63) 49 544 0272

---

## India

### Mitutoyo South Asia Pvt. Ltd. Head Office

C-122, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020, INDIA

TEL: (91) 11-40578485/86

#### MSA Technical Center

Plot no. 65, Ground Floor, Udyog Vihar, Phase-4 Gurgaon,  
Haryana - 122016, INDIA

TEL: (91) 124-2340286/287

#### Mumbai Region Head office

303, Sentinel Hiranandani Business Park Powai, Mumbai-400  
076, INDIA

TEL: (91) 22-25700684/685/837/839

#### Pune Office / M<sup>3</sup> Solution Center

G4/G5, Pride Kumar Senate, Off. Senapati Bapat Road, Pune-411  
016, INDIA

TEL: (91) 20-25660043/44/45

---

# SERVICE NETWORK

## Ahmedabad Office / M<sup>3</sup> Solution Center

A-104 & A-105, First Floor, Solitaire Corporate Park, Near Divya Bhaskar Press, S.G. Road, Ahmedabad - 380 015, INDIA  
TEL: (91)079 - 29704902/903

## Bengaluru Region Head office / M<sup>3</sup> Solution Center

116/117-2, Ground Floor, Sy. No. 93 & 94, 3rd Phase, Peenya Industrial Area, Bengaluru-560 058, INDIA  
TEL: (91) 80-25630946/47/48/49

## Coimbatore Office

Regus, Srivari Srimath, 3rd Floor, Door No: 1045, Avinashi Road, Coimbatore - 641 018, INDIA  
TEL: (91)9345005663

## Chennai Office / M<sup>3</sup> Solution Center

No. 624, Anna Salai Teynampet, Chennai-600 018, INDIA  
TEL: (91) 44-24328823/24/25

## Kolkata Office

Unit No. 1208, Om Tower, 32, J.L..Nehru Road, Kolkata-700 071, INDIA  
TEL: (91) 33-22267088/40060635/22266817

## Taiwan

### Mitutoyo Taiwan Co., Ltd. / M<sup>3</sup> Solution Center Taipei

4F., No.71, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, TAIWAN  
TEL: 886(2)5573-5900 FAX: 886(2)8752-3267

### Taichung Branch / M<sup>3</sup> Solution Center Taichung

1F., No. 299, Gaotie 1st Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, TAIWAN  
TEL:886(4)2338-6822 FAX:886(4)2338-6722

### Kaohsiung Branch / M<sup>3</sup> Solution Center Kaohsiung

1F., No.31-1, Haibian Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, TAIWAN  
TEL: 886(7)334-6168 FAX: 886(7)334-6160

## South Korea

### Mitutoyo Korea Corporation

#### Head Office / M<sup>3</sup> Solution Center

(Sanbon-Dong, Geumjeong High View Build.), 6F, 153-8, Ls-Ro, Gunpo-Si, Gyeonggi-Do, 15808 KOREA  
TEL: 82(31)361-4200 FAX: 82(31)361-4201

#### Busan Office / M<sup>3</sup> Solution Center

(3150-3, Daejeo 2-dong) 8, Yutongdanji 1-ro 49beon-gil, Gangseo-gu, Busan, 46721 KOREA  
TEL: 82(51)718-2140 FAX: 82(51)324-0104

#### Daegu Office / M<sup>3</sup> Solution Center

(Galsan-dong, Daegu Business Center), 301-Ho, 217, Seongseogongdan-ro, Dalseo-gu, Daegu 42704 KOREA  
TEL: 82(53)593-5602 FAX: 82(53)593-5603

## China

### Mitutoyo Measuring Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

8th Floor, Tower 1 Lujiazui Jinkong Square No.1788/1800 Century Ave., Pudong New District, Shanghai 200122, CHINA  
TEL: 86(21)5836-0718 FAX: 86(21)5836-0717

### Suzhou Office / M<sup>3</sup> Solution Center China (Suzhou)

1/2 Floor, Building 4, No.175 Songbei Road, Suzhou Free Trade Zone, Suzhou City, Jiangsu 215000, CHINA  
TEL: 86(512)6522-1790 FAX: 86(512)6251-3420

### Wuhan Office / M<sup>3</sup> Solution Corner

Room 1701, Wuhan Wanda Center, No. 96, Linjiang Road, Wuchang District, Wuhan Hubei 430060, CHINA  
TEL: 86(27)8544-8631 FAX: 86(27)8544-6227

### Chengdu Office

Room 1-102, 1st Floor, Unit 1, Building 1, No. 24, Wannian Road (Wanniancang Cool), Chenghua District, Chengdu City, Sichuan 610056, CHINA  
TEL: 86(28)8671-8936 FAX: 86(28)8671-9086

## Hangzhou Office

Room 804, Eastern International Business Center Building 1, No.600 Jinsha Road of Hangzhou Economic and Technological Development Zone, 310018, CHINA  
TEL: 86(571)8288-0319 FAX: 86(571)8288-0320

## Tianjin Office / M<sup>3</sup> Solution Center China (Tianjin)

Room D 12/F, TEDA Building, No.256 Jie-fang Nan Road Hexi District, Tianjin 300042, CHINA  
TEL: 86(22)5888-1700 FAX: 86(22)5888-1701

## Changchun Office

Room 815, 8F, Building A1, Upper East International No.3000 Dongsheng Street, Erdao District, Changchun, Jilin, 130031, CHINA  
TEL: 86(431)8192-6998 FAX: 86(431)8192-6998

## Chongqing Office

Room 1312, Building 3, Zhongyu Plaza, No.86, Hongjin Avenue, Longxi Street, Yubei District, Chongqing, 400000, CHINA  
TEL: 86(23)6595-9950 FAX: 86(23)6595-9950

## Qingdao Office

Room 638, 6F, No.192 Zhengyang Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong, 266109, CHINA  
TEL: 86(532)8096-1936 FAX: 86(532)8096-1937

## Xi'an Office

Room 805, Xi'an International Trade Center, No. 196 Xiaozhai East Road, Xi'an, 710061, CHINA  
TEL: 86(29)8538-1380 FAX: 86(29)8538-1381

## Dalian Office / M<sup>3</sup> Solution Center China (Dalian)

Room A-106 Shuijing SOHO, No.16 Harbin Road, Economic Development Zone, Dalian, 116600 CHINA  
TEL: 86(411)8718 1212 FAX: 86(411)8754-7587

## Zhengzhou Office

Room1801,18/F,Unit1,Building No.23, Shangwu Inner Ring Road, Zhengdong New District, Zhengzhou City, Henan 450018, CHINA  
TEL: 86(371)6097-6436 FAX: 86(371)6097-6981

## Dongguan Office / M<sup>3</sup> Solution Center China (Dongguan)

Room 801, No 65, Chang'an Section Guanchang Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong 523841, CHINA  
TEL: 86(769)8541 7715 FAX: 86(769)-8541 7745

## Fuzhou Office

Unit 03, 7th floor of East Tower, Sansheng International Center, No.118 Wusi Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian 350001, CHINA  
TEL: 86 (591) 8761 8095 FAX: 86 (591) 8761 8096

## Changsha Office

Room 2207, Building 1, Shiner International Plaza, No. 88, Kaiyuan Middle Road, Changsha City, Hunan 410100, CHINA  
TEL: 86 (731) 8401 9276 FAX: 86 (731) 8401 9376

## Changzhou Office

Room 1502, Joint Financial Tower, No.255, Tongjiang North Road, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu 2130002, CHINA  
TEL:86(519)8815 8319 FAX:86(519)8815 8319

## Wenzhou Office

Room 512, Building 4, Xinjingdujiayuan, Sanyang Street, Ou Hai District, Wenzhou City, Zhejiang 325014, CHINA  
TEL: 86(577)8641 5280

## Shunde Office

Room 1603, Building 26, Vanke Golden Riverside Plaza Phase II, No.13 Mid DeSheng Road, Shunde District, Foshan City, Guangdong 528300, CHINA  
TEL/FAX: 86(757)2228 8621

## Mitutoyo Measuring Technology (Suzhou) Co., Ltd.

1/2 Floor, Building 4, No.175 Songbei Road, Suzhou Free Trade Zone, Suzhou City, Jiangsu 215000, CHINA  
TEL: 86(512)6252-2660 FAX: 86(512)6252-2580

---

# SERVICE NETWORK

---

## U.S.A.

### Mitutoyo America Corporation

965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.  
TEL: 1-(630)820-9666 Toll Free No. 1-888-648-8869  
FAX: 1-(630)978-3501

### Headquarters (Aurora) / M<sup>3</sup> Solution Center

965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.

### Seattle (Renton) Office / M<sup>3</sup> Solution Center

1000 SW 34th St. Suite G, Renton, WA 98057 U.S.A.  
TEL: 1-(888)-648-8869

### Houston Office / M<sup>3</sup> Solution Center

4560 Kendrick Plaza Drive Suite 120 Houston, TX 77032, U.S.A.  
TEL: 1-(888)-648-8869 FAX: 1-(281)227-0937

### Cincinnati (Mason) Office / M<sup>3</sup> Solution Center

6220 Hi-Tek Ct., Mason, OH 45040, U.S.A.  
TEL: 1-(888) -648-8869 FAX: 1-(513)754-0718

### Detroit (Novi) Office / M<sup>3</sup> Solution Center

46850 Magellan Drive, Suite 100, Novi, MI 48377, U.S.A.  
TEL: 1-(888)-648-8869 FAX: 1-(248)-926-0928

### Los Angeles (City of Industry) Office / M<sup>3</sup> Solution Center

16925 E. Gale Ave., City of Industry, CA 91745, U.S.A.  
TEL: 1-(888)-648-8869 FAX: 1-(626)369-3352

### Charlotte (Huntersville) Office / M<sup>3</sup> Solution Center

11515 Vanstory Dr., Suite 140, Huntersville, NC 28078, U.S.A.  
TEL: 1-(888)-648-8869 FAX: 1-(704)875-9273

### Boston (Marlborough) Office / M<sup>3</sup> Solution Center

753 Forest Street, Suite 110, Marlborough, MA 01752, U.S.A.  
TEL: 1-(888)648-8869 FAX: 1-(508)485-0782

### Mitutoyo America Corporation Calibration Lab

965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.  
TEL: 1-(888)-648-8869 FAX: 1-(630)978-6477

### Mitutoyo America Corporation CT-Lab Chicago

965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.  
TEL: 1-(888)-648-8869 FAX: 1-(630)-820-3418

### Mitutoyo Research & Development America, Inc.

11533 NE 118th St., Kirkland, WA 98034-7111, U.S.A.  
TEL: 1-(425)821-3906 FAX: 1-(425)821-3228

### Mitutoyo Research & Development America, Inc. - California Office

16925 Gale Ave. City of Industry, CA 91745-1806 U.S.A.  
TEL: 1-(425)821-3906 FAX: 1-(425)821-3228

---

## Canada

### Mitutoyo Canada Inc.

2121 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ont. L5N 5N1.,  
CANADA  
TEL: 1-(905)821-1261 FAX: 1-(905)821-4968

### Montreal Office

7075 Place Robert-Joncas Suite 129, Montreal, Quebec H4M 2Z2,  
CANADA  
TEL: 1-(514)337-5994 FAX: 1-(514)337-4498

---

## Brazil

### Mitutoyo Sul Americana Ltda.

#### Head office / M<sup>3</sup> Solution Center

Rodovia Índio Tibiriçá 1555, CEP 08655-000 - Vila Sol Nascente -  
Suzano - SP - BRASIL  
TEL: 55 (11) 5643-0004/0041

#### Filial Campinas / M<sup>3</sup> Solution Center

Avenida Francisco Alfredo Junior, nº 307, Sala 01 e 02, Bairro  
Swiss Park – Campinas – São Paulo – BRASIL CEP 13049255  
TEL: 55 (19) 3397-3412

#### Filial Curitiba / M<sup>3</sup> Solution Center

Rua Sergipe, nº 101, Sala A, Bairro Boneca do Iguçu, São José  
dos Pinhais – Paraná – BRASIL CEP 83040120  
TEL: 55 (41) 3534-1728

## Argentina

### Mitutoyo Sul Americana Ltda.

#### Argentina Branch / M<sup>3</sup> Solution Center

Av. B. Mitre 891/899 – C.P. (B1603CQI) Vicente López –Pcia.  
Buenos Aires – ARGENTINA  
TEL: 54 (11) 4730-1433 FAX: 54 (11) 4730-1411

#### Sucursal Cordoba / M<sup>3</sup> Solution Center

Av. Ricchieri 2872 L.4 – Bº Jardin – CP X5014OPJ Cordoba, AR-  
GENTINA  
TEL: 54 (351) 464-4125

---

## Mexico

### Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.

Industria Eléctrica No.15, Parque Industrial,  
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P.53370, MÉXICO  
TEL: 52 (01-55) 5312-5612 FAX: 52 (01-55) 5312-3380

### Monterrey Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Blv. Interamericana No. 103, Parque Industrial FINSA,  
C.P. 66636 Apodaca, N.L., MÉXICO  
TEL: 52(01-81) 8398-8227/8228/8242/8244  
FAX: 52(01-81) 8398-8226

### Tijuana Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Calle José María Velazco 10501-C, Col. Cd. Industrial Nueva Ti-  
juana, C.P. 22500 Tijuana, B.C., MÉXICO  
TEL: 52(01-664) 647-5024

### Querétaro Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Av. Cerro Blanco No.500-1, Colonia Centro Sur, Querétaro,  
Querétaro, C.P. 76090, MÉXICO  
TEL: 52(01-442)340-8018, 340-8019 and 340-8020  
FAX: 52(01-442)340-8017

### Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V. Querétaro Calibration Laboratory

Av. Cerro Blanco 500 30 Centro Sur, Querétaro, Querétaro,  
C.P. 76090, MÉXICO  
TEL: 52(01-442)340-8018, 340-8019 and 340-8020  
FAX: 52(01-442)340-8017


### Aguascalientes Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Av. Aguascalientes No. 622, Local 15 Centro Comercial El  
Cilindro Fracc. Pulgas Pandas Norte, C.P. 20138,  
Aguascalientes, Ags. MÉXICO  
TEL: 52(01-449)174-4140 and 174-4143

### Irapuato Office / M<sup>3</sup> Solution Center

Boulevard a Villas de Irapuato No. 1460 L.1 Col. Ejido  
Irapuato C.P. 36643  
Irapuato, Gto., MÉXICO  
TEL: 52(01-462)144-1200 and 144-1400

**notes**

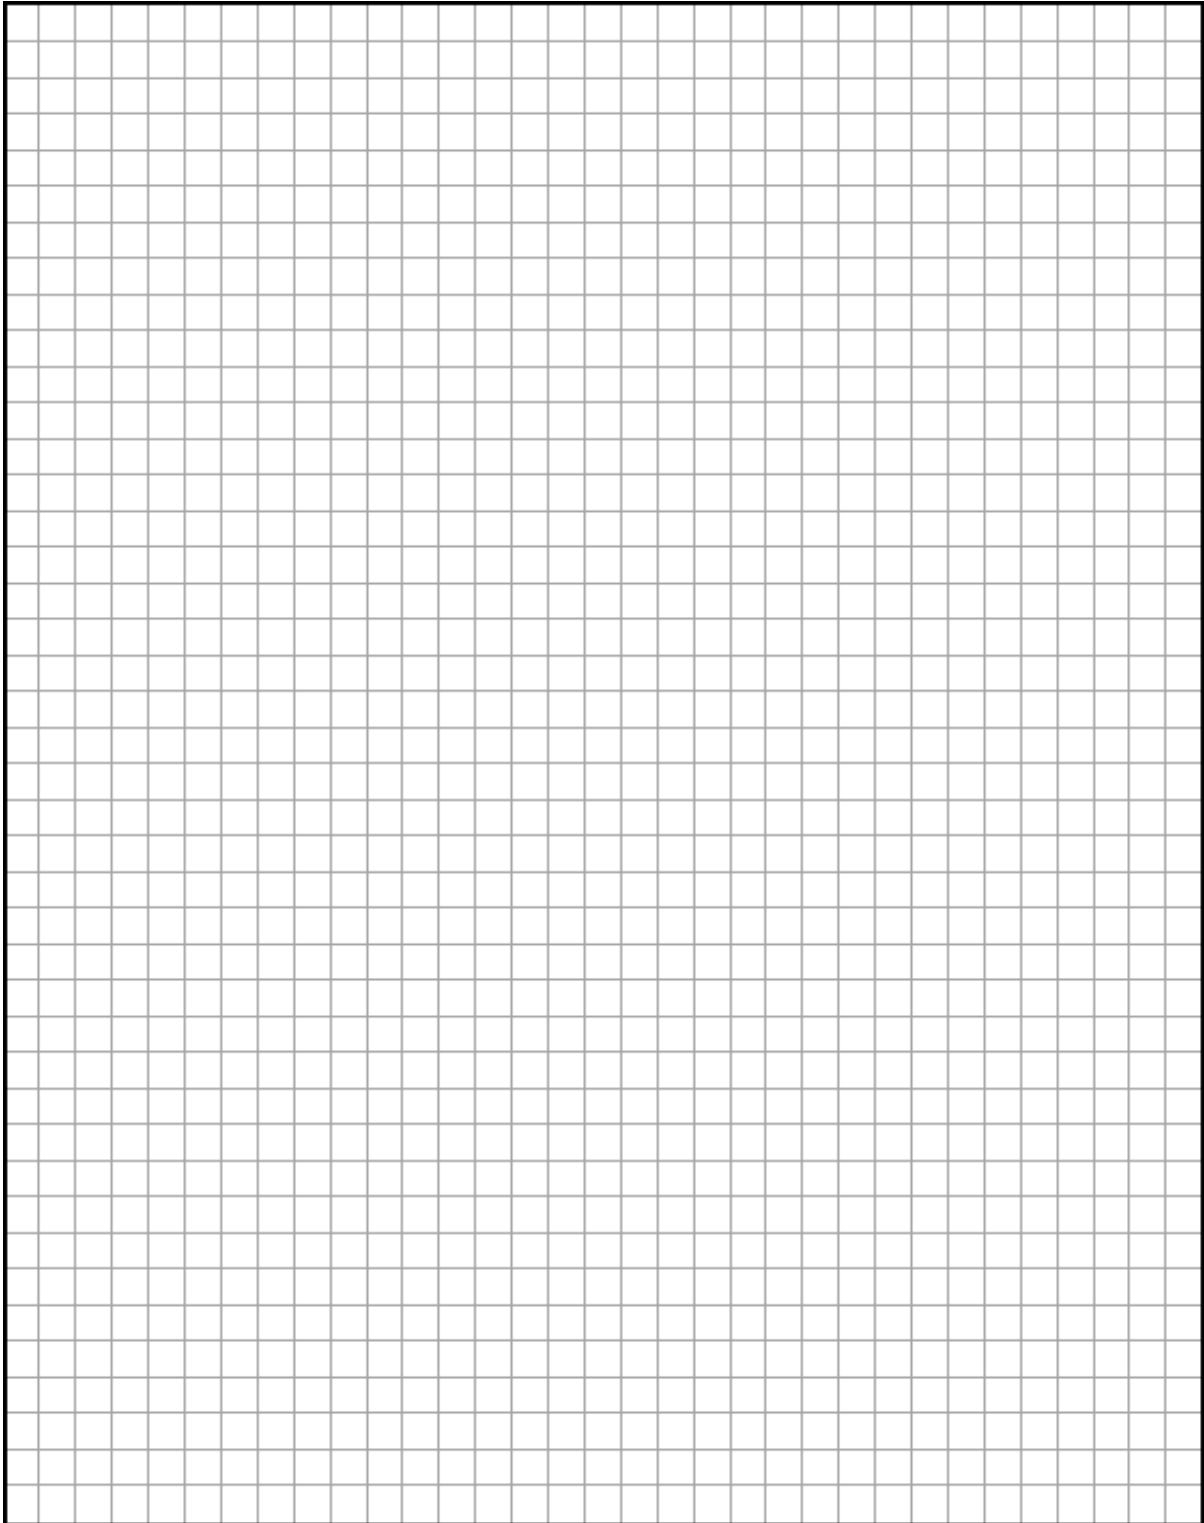



## **Mitutoyo Europe GmbH**

---

Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, Germany

Tel: +49 (0)2137-1020

[info@mitutoyo.eu](mailto:info@mitutoyo.eu)

[www.mitutoyo.eu](http://www.mitutoyo.eu)

Stand: März 2023

**Mitutoyo**